



Alfa Terminal Szczecin Sp. z o.o. ·
ul. Nad Odrą 10 · 71-833 Szczecin · Poland
T +48 91 4247 882 · F +48 91 4247 820

Alfa Terminal Szczecin Sp. z o.o. · ul. Nad Odrą 10 · 71-833 Szczecin

INFORMACJE DLA PODWYKONAWCÓW

Wszystkie firmy współpracujące z Alfa Terminal Szczecin Sp. z o.o. są zobligowane do zapoznania się i przestrzegania poniższych regulaminów i instrukcji:

1. Instrukcja oraz ocena ryzyka zawodowego dla pracowników firm zewnętrznych przebywających na terenie Alfa Terminal Szczecin.....2
2. Instrukcja ruchu pieszo-kołowego.....20
3. Regulamin korzystania z nabrzeża.....24
4. Instrukcja dotycząca szczegółowych wymagań przy pracach szczególnie niebezpiecznych dla pracowników spółki Alfa Terminal Szczecin Sp. z o.o. oraz dla pracowników firm obcych.....28
5. Instrukcja zezwolenie na prace z użyciem otwartego ognia.....35
6. Wykaz prac szczególnie niebezpiecznych oraz wykaz rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby.....37
7. Taryfikator kar.....38



Alfa Terminal Szczecin Sp. z o.o.
ul. Nad Odrą 10
71-833 SZCZECIN
Tel. +48 91 424 78 83
Tel. +48 91 424 78 08 (2)
Fax +48 91 424 78 49
NIP 651-29-21-279, REGON 320051998

INSTRUKCJA ORAZ OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO DLA PRACOWNIKÓW FIRM ZEWNĘTRZNYCH PRZEBWAJĄCYCH NA TERENIE

ALFA TERMINAL SZCZECIN

I. Zakres stosowania

1. Instrukcja dotyczy Wykonawców, dostawców usług i materiałów oraz ich podwykonawców, wykonujących prace zlecone i świadczących usługi na terenie ALFA TERMINAL w Szczecinie.
2. Obowiązkiem Wykonawcy realizującego zadania na terenie spółek ALFA TERMINAL jest przestrzeganie prawnych przepisów BHP, przeciwpożarowych i ochrony środowiska.
3. Z niniejszą instrukcją muszą zapoznać się oraz zobowiązać do przestrzegania wszyscy pracownicy Wykonawcy, oraz ich podwykonawcy świadczący usługi na terenie spółki ALFA TERMINAL w Szczecinie.
4. Przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa pracy przez pracowników firm jest kontrolowane przez pracowników nadzoru oraz BHP.
5. W przypadku nieprzestrzegania zasad ujętych w niniejszej instrukcji, zarówno pracownikom, jak i firmie może zostać udzielone pisemne upomnienie. W przypadku udokumentowanych, powtarzających się lub rażących naruszeń, firma zewnętrzna może zostać obciążona karą finansową.

II. Definicje

- Wykonawca - wykonawca robót, dostawca towarów i usług, jego pracownicy i pracownicy podwykonawcy, działający na terenie spółki ALFA TERMINAL w Szczecinie.
- Inwestor – spółka ALFA TERMINAL w Szczecinie.
- Koordynator - osoba wyznaczona przez Wykonawcę do koordynowania prac między wykonawcą a inwestorem.

III. Wymagania ogólne

1. Obowiązkiem wykonawcy jest zaznajomienie swoich pracowników oraz pracowników podwykonawców z zakresem ich obowiązków, a także sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach. Wykonawca określi swoim pracownikom zasady prawidłowego postępowania i stosowania środków zapobiegawczych i ochronnych, na wypadek wystąpienia awarii/zdarzeń nagłych, czy sytuacji potencjalnie wypadkowych.
2. Każdy pracownik firmy zewnętrznej wykonujący prace na terenie Spółki ALFA TERMINAL w Szczecinie przed przystąpieniem do pracy musi być przeszkolony z BHP w zakresie ogólnym obejmującym zapoznanie ze specyfiką zakładów, zagrożeniami mogącymi wystąpić na terenie wykonywania prac, zagrożeniami związanymi ze środkami transportu i ogólnymi zasadami poruszania się po terenie zakładów oraz zapoznać się z Instrukcją ogólną BHP obowiązującą wszystkich pracowników firm zewnętrznych wykonujących prace na terenie spółki ALFA TERMINAL w Szczecinie oraz Informacją na temat zagrożeń występujących na terenie ALFA TERMINAL w Szczecinie. Pracownik musi zostać przeszkolony szczegółowo na stanowisku pracy i zapoznany z instrukcjami zleciennodawcy. Za przeszkolenie wstępne i zapoznanie z obowiązującymi instrukcjami odpowiedzialny jest wykonawca robót.
3. W przypadku stwierdzenia obecności na terenie Spółki ALFA TERMINAL w Szczecinie pracownika bez zapoznania z niniejszą Instrukcją:

GLÓWNY SPECJALISTA D/S BHP
INSPEKTOR OCHRONY PRZECIWOPOŻAROWEJ

mgr Tomasz Wrona



INSTRUKCJA ORAZ OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO DLA PRACOWNIKÓW FIRM ZEWNĘTRZNYCH PRZEBWAJĄCYCH NA TERENIE

ALFA TERMINAL SZCZECIN

- a) Pracownik zostanie wydany z terenu spółki ALFA TERMINAL w Szczecinie
 - b) Pracownik otrzyma zakaz wstępu na teren spółki ALFA TERMINAL w Szczecinie na okres 1 roku,
 - c) W uzasadnionych przypadkach zostanie rozwiązana umowa z Firmą, w której był zatrudniony pracownik,
 - d) pracodawca danego pracownika zostanie ukarany finansowo kwotą w wysokości 3 000 PLN (trzech tysięcy zł).
4. Potwierdzenie przekazania Instrukcji, Informacji na temat zagrożeń oraz potwierdzenie zapoznania pracowników z w/w dokumentami stanowi tabelka dołączona do instrukcji.
 5. Na podstawie w/w dokumentacji zostanie wydana zgoda na wejście na teren **ALFA TERMINAL w Szczecinie**.
 6. W przypadku nieprzestrzegania przepisów i zasad BHP przez pracowników firm zewnętrznych, służba BHP oraz pracownicy nadzoru spółki ALFA TERMINAL w Szczecinie mają prawo:
 - przesłać ostrzeżenie pocztą elektroniczną.
 - w przypadku stwierdzenia zachowań powszechnie uznawanych za niebezpieczne, stwarzających zagrożenie dla zdrowia i życia, mają prawo wstrzymać wykonywanie prac do czasu usunięcia nieprawidłowości i stosownie do rodzaju i wagi wykroczenia obciążyć firmę kwotą kary umownej. Kwota ta pomniejsza zapłatę za usługę firmy, której pracownik dopuścił się wykroczenia.
 - Informacja o nałożonej karze wraz z dokumentacją zdjęciową jest przekazywana drogą elektroniczną.
- Uwagi dotyczące wyników kontroli przekazywane są kierownictwu w formie raportu z kontroli oraz wyznaczonym osobom rozliczającym prace firm zewnętrznych.

IV. Koordynacja prac

1. Przed rozpoczęciem prac Wykonawca powołuje Koordynatora, który w razie potrzeby kontaktował będzie Wykonawcę z odpowiednimi służbami spółki ALFA TERMINAL w Szczecinie
2. Zadaniem Koordynatora jest nadzorowanie wykonywanych prac.
3. Z niniejszą instrukcją Wykonawca zaznajomi również swoich podwykonawców, których zatrudni bez względu na zakres i czas trwania prac.

V. Wymagania szczegółowe

1. Bezpieczeństwo pracy

- 1.1 Wykonawca odpowiedzialny jest za przestrzeganie przez swoich pracowników oraz Podwykonawców aktualnie obowiązujących przepisów BHP, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.
- 1.2 Posiadanie, używanie lub praca pod wpływem alkoholu, lub innych środków odurzających jest surowo zabroniona na terenie spółki ALFA TERMINAL w Szczecinie

GLÓWNY SPECJALISTA D/S BHP
INSPEKTOR OCHRONY PRZECIWOPOŻAROWEJ

mgr Tomasz Wrona



INSTRUKCJA ORAZ OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO DLA PRACOWNIKÓW FIRM ZEWNĘTRZNYCH PRZEBWAJĄCYCH NA TERENIE

ALFA TERMINAL SZCZECIN

- 1.3 Wszyscy pracownicy, podwykonawcy oraz osoby wchodzące na teren zakładu w innym celu niż wykonywanie prac, mogą zostać poproszeni o poddanie się badaniu alkomatem. Przy odmowie pracownika w uzasadnionych przypadkach zostanie wezwana Policja.
- 1.4 W uzasadnionych przypadkach pracownik lub inna osoba wchodząca na teren zakładu może zostać poproszona o wykonanie testu na zawartość środków odurzających (zawiadomienie Policji, że pracownik jest pod wpływem środków odurzających).
- 1.5 Pracownicy Wykonawcy:
 - a. Muszą posiadać ukończone szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
 - b. Muszą posiadać orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych co do rodzaju wykonywanej pracy.
 - c. Muszą posiadać niezbędne kwalifikacje i uprawnienia (do wglądu) do wykonywania prac.
 - d. Wykonują pracę w jednolitej służbowej odzieży roboczej (z elementami odblaskowymi/kontrastowymi lub kamizelce odblaskowej) z nazwą firmy (logo), a także obuwiu roboczym (co najmniej klasy P1 lub S1), hełmie ochronnym (dopuszczalny jest lekki hełm przemysłowy – nie dotyczy prac na wysokości) i stosowania niezbędnych ochron osobistych.
 - e. Przed rozpoczęciem prac Wykonawca ustala, czy mogą być one wykonane w sposób niezagrażający zdrowiu i życiu pracowników. W przypadku wystąpienia problemów, obowiązkiem Wykonawcy jest skonsultowanie ich z Inspektorem BHP Inwestora.
 - f. Wszystkie pojazdy silnikowe wprowadzane na teren spółki Kronospan, muszą być sprawne technicznie i posiadać ważne przeglądy okresowe.
 - g. Miejsce pracy należy oznakować, a także utrzymywać w czystości przez cały czas trwania prac oraz pozostawione w należytym porządku na koniec każdego dnia pracy.
 - h. Wszystkie rozlane i rozsypane substancje, należy bezzwłocznie usunąć, gdyż mogą stwarzać zagrożenia wypadkowe.
 - i. Substancje niebezpieczne mogą usunąć tylko wyspecjalizowane służby.
 - j. Uruchamianie jakiegokolwiek maszyny będącej własnością spółki ALFA TERMINAL w Szczecinie, bez uzyskania pisemnego zezwolenia jest zabronione.
- 1.6. W trakcie poruszania się po terenie ALFA TERMINAL w Szczecinie należy zwrócić uwagę na zagrożenia występujące w związku z:
 - a. ruchem wózków widłowych (nie należy przebywać zbyt blisko wózka, wejście czy wyjście do hali produkcyjnej lub na drogę musi być poprzedzone sprawdzeniem czy nie ma niebezpieczeństwa, po halach po których jeżdżą wózki widłowe należy poruszać się z wielką ostrożnością);
 - b. ruchem pojazdów szynowych (zabrania się chodzenia wzdłuż torów, aby przejść przez tory należy zatrzymać się w bezpiecznej odległości i sprawdzić czy nie nadjeżdża pociąg, kategorycznie zabrania się przechodzenia między wagonami np. po zderzakach, stojące wagony można omijać ale w odległości co najmniej 15 m od zderzaków);

GLÓWNY SPECJALISTA D/S BHP
INSPEKTOR OCHRONY PRZECIWPÓŻAROWEJ

mgr Tomasz Wrona



INSTRUKCJA ORAZ OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO DLA PRACOWNIKÓW FIRM ZEWNĘTRZNYCH PRZEBWAJĄCYCH NA TERENIE

ALFA TERMINAL SZCZECIN

- c. ruchem samochodów (należy stosować podobne środki ostrożności jak podczas chodzenia po jezdni lub przechodzenia przez nią).
- d. pracę suwnic sterowanych z kabiny oraz podestu roboczego
- 1.7. Dostęp do maszyn i urządzeń dozwolony jest tylko po wykonaniu wszystkich działań zabezpieczających polegających na:
 - a. Wyłączeniu wyłącznikiem obwodów elektrycznych urządzeń przy których mają być wykonywane prace;
 - b. Uzyskaniu widocznej przerwy izolacyjnej w obwodach zasilania (np. poprzez wyjęcie wkładek bezpiecznikowych);
 - c. Wywieszeniu przy wyłączniku głównym i w widocznym miejscu na urządzeniu oraz na pulpity sterowniczych tablic „Uwaga Remont-Nie załączać”;
 - d. Sprawdzeniu czy w obwodach elektrycznych nie płynie prąd. Prace te wykonuje wyłącznie elektryk posiadający ważne świadectwo kwalifikacyjne na polecenie osoby kierującej pracami;
 - e. Odłączeniu innych rodzajów energii (pneumatyczną, hydrauliczną, ciepłą)
 - f. Zastosowaniu wymaganych zabezpieczeń mechanicznych przed poruszeniem się części lub zespołów maszyn – zastosowanie blokad mechanicznych, rozsprężlenie napędów itp.
- 1.8. Po zakończeniu prac należy:
 - Usunąć wszystkie narzędzia i materiały oraz sprawdzić zamocowanie wszystkich osłon i funkcjonowanie wszystkich zabezpieczeń;
 - Sprawdzić czy wszyscy ludzie opuścili miejsce wykonywania prac, a załączenie urządzenia nie spowoduje zagrożenia;
 - Przekazać osobie kierującej pracami informację o zakończeniu prac i możliwości bezpiecznego uruchomienia urządzenia;
- 1.9. Spełnienie wymagań określonych w pkt 1.7 i 1.8 musi być odnotowane w dokumentacji: **”Zezwolenie na wykonywanie pracy i protokół przekazania miejsca pracy”**.
- 1.10. Kategorie zabrania się wchodzenia do hal produkcyjnych i innych obiektów, które nie zostały przekazane do wykonywania prac protokołem przekazania prac. W przypadku konieczności wejścia do hal produkcyjnych i innych obiektów, które nie zostały przekazane do wykonywania prac, wymagana jest zgoda pracownika nadzorującego wykonywanie prac ze strony zleceniodawcy oraz zachowanie szczególnej ostrożności związanej z pracą maszyn i urządzeń (niektóre maszyny i urządzenia są sterowane automatycznie i mogą się w każdej chwili uruchomić, osoby nie zatrudnione na danych maszynach czy urządzeniach nie mogą zbliżać się do nich zbliżać, nie należy dotykać instalacji czy urządzeń elektrycznych).
- 1.11. Maszyny, pojazdy i urządzenia wykorzystywane w trakcie wykonywania prac na terenie spółki mogą być obsługiwane, eksploatowane wyłącznie przez osoby posiadające wymagane przepisami uprawnienia, przeszkolenia i zezwolenia.
- 1.12. Nie wolno oddalać się od stanowiska pracy i pozostawiać maszynę, pojazd lub urządzenie w ruchu, lub niezabezpieczone przed uruchomieniem przez osoby nieuprawnione.

GŁÓWNY SPECJALISTA D/S BHP
INSPEKTOR OCHRONY PRZECIWPÓŻAROWEJ

mgr Tomasz Wrona



INSTRUKCJA ORAZ OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO DLA PRACOWNIKÓW FIRM ZEWNĘTRZNYCH PRZEBWAJĄCYCH NA TERENIE

ALFA TERMINAL SZCZECIN

- 1.13. Należy utrzymywać porządek na stanowisku pracy w trakcie jak i po zakończeniu pracy.
- 1.14. Należy bezwzględnie przestrzegać przepisów i instrukcji w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, a w szczególności wymagań zawartych w:
 - „Instrukcji dotyczącej szczegółowych wymagań przy pracach szczególnie niebezpiecznych dla pracowników spółki oraz dla pracowników firm obcych” oraz podpisanym dokumencie
 - „Zezwolenie na wykonywanie pracy i przekazanie miejsca wykonywania prac”.
- 1.15. Prace należy wykonywać w sposób nie stwarzający zagrożenia dla pracowników zleciodawcy oraz w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami i wymaganiami w zakresie bezpieczeństwa.
- 1.16. Teren wykonywania prac przez pracowników zleciobiorcy musi być zabezpieczony i oznakowany w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.
- 1.17. Należy zwrócić szczególną uwagę na właściwe zabezpieczenie miejsc gdzie są wykonywane prace mogące stworzyć szczególne zagrożenie dla zdrowia lub życia osób trzecich, szczególnie w trakcie wykonywania:
 - prac ziemnych (właściwe zabezpieczenie i oznakowanie wykopów)
 - prac z użyciem dźwigów (wyznaczenie, oznakowanie i ogrodzenie stref bezpieczeństwa)
 - prac na wysokości (wyznaczenie, oznakowanie i ogrodzenie stref bezpieczeństwa, wyznaczenie i zabezpieczenie bezpiecznych przejść i dróg komunikacyjnych)
 - prac z użyciem materiałów pirotechnicznych (wyznaczenie, oznakowanie i ogrodzenie stref bezpieczeństwa)
- 1.18. Przed rozpoczęciem prac pożarowo-niebezpiecznych, takich jak: spawanie, cięcie palnikiem lub szlifierką oraz wykonywanie innych prac mogących stworzyć zagrożenie pożarowe należy uzyskać „Zezwolenie na wykonywanie prac pożarowo-niebezpiecznych”. Podjęcie tego rodzaju prac jest możliwe dopiero po uzyskaniu zezwolenia i wypełnieniu wynikających z niego wymagań.

2. Prace szczególnie niebezpieczne.

2.1 W przypadku wykonywania na terenie spółki ALFA TERMINAL w Szczecinie prac zaliczanych do szczególnie niebezpiecznych tj.:

- prac pożarowo niebezpiecznych,
- prac na wysokości,
- prac w przestrzeniach zamkniętych,
- prac w wykopach,
- prac w obiektach zagłębionych,
- prac przy urządzeniach elektroenergetycznych,

Pracownicy mają obowiązek stosować odpowiednie zabezpieczenia oraz środki ochrony indywidualnej. Ponadto pracownicy ci mają obowiązek stosować się do odpowiednich procedur oraz posiadać niezbędne kwalifikacje do wykonywania tego typu prac.

GLÓWNY SPECJALISTA D/S BHP
INSPEKTOR OCHRONY PRZECIWOŻAROWEJ

mgr Tomasz Wrona



INSTRUKCJA ORAZ OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO DLA PRACOWNIKÓW FIRM ZEWNĘTRZNYCH PRZEBWAJĄCYCH NA TERENIE

ALFA TERMINAL SZCZECIN

2.2. Sprzęt ochrony osobistej

- a. Podczas wykonywania prac na terenie spółki ALFA TERMINAL w Szczecinie obowiązuje nakaz noszenia ubrań roboczych z elementami odblaskowymi lub kamizelek odblaskowych, hełmów ochronnych, okularów ochronnych, obuwia roboczego. Obowiązek stosowania hełmów i okularów ochronnych nie dotyczy dróg dojścia do obiektów produkcyjnych, stołówki, biur.
- b. W obiektach, w których przekroczony jest dopuszczalny poziom hałasu oraz przy pracach o dużym jego natężeniu, pracownicy muszą stosować ochronniki słuchu. Obiekty zagrożone hałasem są oznakowane.
- c. Przy pracach na wysokości (praca powyżej 1 metra) wymagane jest stosowanie sprzętu zabezpieczającego przed upadkiem z wysokości.
- d. Przy pracach z zastosowaniem niebezpiecznych substancji chemicznych stosować należy odzież, obuwie i rękawice chemoodporne, osłony twarzy oraz środki ochrony dróg oddechowych, stosownie do występujących zagrożeń. Na pochłaniaczu należy wpisywać datę przydatności jego do użycia. Do prac przy czynnych instalacjach metanolu pracownicy muszą być wyposażeni w obuwie i odzież antyelektrostatyczną.
- e. Przy pracach związanych ze szlifowaniem, cięciem szlifierkami, spawaniem, cięciem gazowym pracownik bezwzględnie musi stosować osłonę twarzy, mieć na sobie bluzę roboczą zapiętą pod szyję oraz opuszczone i zapięte rękawy.
- f. Ze względów bezpieczeństwa obowiązuje zakaz noszenia biżuterii, długich rozpuszczonych włosów oraz luźnej odzieży. Długie włosy powinny być upięte.
- g. Ubrania robocze muszą być oznakowane nazwą firmy.
- h. Sprzęt ochrony osobistej musi być sprawny i posiadać znak CE.

Pracownicy bez odpowiedniego wyposażenia nie będą dopuszczani do pracy.

2.3. Prace na wysokości

- a) Podczas prac na wysokości, tj. powyżej 1 m od poziomu gruntu, należy używać atestowanych drabin, rusztowań, a także atestowanych kasków ochronnych oraz środków ochrony indywidualnej chroniącej przed upadkiem,
- b) Podczas wykonywania prac na dachu w odległości mniejszej niż 3 m od jego krawędzi, należy obowiązkowo stosować sprawne technicznie uprząże ochronne, przypięte do stałego elementu konstrukcji budynku,
- c) Teren prac na wysokości należy ogrodzić i oznakować w taki sposób, aby uniemożliwić osobom postronnym dostęp do strefy niebezpiecznej.

2.4. Prace przy urządzeniach elektroenergetycznych

- a) Prace przy urządzeniach elektroenergetycznych mogą być wykonywane tylko przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje,

GLÓWNY SPECJALISTA D/S BHP
INSPEKTOR OCHRONY PRZECIWPÓŻAROWEJ

mgr Tomasz Wrona



INSTRUKCJA ORAZ OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO DLA PRACOWNIKÓW FIRM ZEWNĘTRZNYCH PRZEBWAJĄCYCH NA TERENIE

ALFA TERMINAL SZCZECIN

- b) Wszystkie maszyny, przy których prowadzone są prace elektryczne, muszą być odłączone od zasilania i oznaczone odpowiednimi tabliczkami informacyjnymi,
- c) Prace, przy których istnieje ryzyko porażenia prądem elektrycznym, muszą być wykonywane przez minimum 2 osoby,
- d) W pomieszczeniach ruchu elektrycznego mogą przebywać tylko osoby wymienione w pozwoleniu na pracę.

3. Ochrona przeciwpożarowa

- 3.1 W razie konieczności prowadzenia prac pożarowo niebezpiecznych, Wykonawca musi uzyskać pozwolenie Inwestora na prowadzenie tego typu prac. Wykonawca jest obowiązany do odpowiedniego zabezpieczenia miejsca wykonywania prac pożarowo niebezpiecznych.
- 3.2 Podczas prowadzenia prac pożarowo niebezpiecznych, pracownicy mają obowiązek stosowania środków ochrony indywidualnej,
- 3.3 Teren wykonywania prac należy zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych,
- 3.4 Na terenie spółek Kronospan, z wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych, obowiązuje ścisły zakaz palenia wyrobów tytoniowych oraz elektronicznych.
- 3.5 Zabraniane jest zastawianie dostępu do:
 - urządzeń ppoż. (tj. gaśnic, hydrantów, koców gaśniczych)
 - wyjść ewakuacyjnych
 - dróg ewakuacyjnych
 - bram pożarowych
- 3.6 Butle ze sprężonymi gazami, muszą być przechowywane w pozycji stojącej oraz zabezpieczone przed przewróceniem. W czasie, kiedy nie są używane, zawory oraz butle muszą być zabezpieczone kołnierzami lub kołpakami ochronnymi.

4. Awarie/ Wypadki

- 4.1 W przypadku wystąpienia wypadku przy pracy bądź zagrożenia dla zdrowia lub życia pracowników, wykonawca ma obowiązek natychmiast przerwać pracę, zabezpieczyć rejon prac i poinformować Przełożonego, który powiadamia o tym fakcie Inspektora ds. BHP.
- 4.2 Protokół powypadkowy należy dostarczyć do Inspektora BHP.
- 4.3 Wykonawca jest obowiązany podjąć skuteczne środki ochronne lub zaradcze w sytuacji, gdy w trakcie realizowania przedmiotu umowy wydarzy się awaria czy inne nagłe zdarzenie, mogące mieć negatywny wpływ na bezpieczeństwo pracowników, środowisko naturalne oraz mienie spółki ALFA TERMINAL w Szczecinie
- 4.4 Każdy pracownik jest obowiązany niezwłocznie powiadomić swojego przełożonego o zaistniałym wypadku przy pracy bądź sytuacji potencjalnie wypadkowej.
- 4.5 Wszystkie materiały stosowane przez Wykonawcę muszą być składowane w taki sposób, aby nie stwarzały zagrożenia dla ludzi.

GLÓWNY SPECJALISTA D/S BHP
INSPEKTOR OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

mgr Tomasz Wrona



INSTRUKCJA ORAZ OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO DLA PRACOWNIKÓW FIRM ZEWNĘTRZNYCH PRZEBWAJĄCYCH NA TERENIE

ALFA TERMINAL SZCZECIN

- 4.6 Maszyny i urządzenia Wykonawcy nie mogą stwarzać zagrożenia dla pracowników zarówno Wykonawcy, Inwestora oraz Podwykonawców.
- 4.7 Jeżeli pomimo zachowania wszelkich środków ostrożności, wystąpi sytuacja niebezpieczna lub awaria środowiskowa, należy przerwać pracę i poinformować o tym fakcie Inwestora.

5. Postępowanie w razie wystąpienia wypadku przy pracy

5.1. Alarmowanie i powiadamianie

a. Postępowanie w razie wypadku:

Osoba będąca świadkiem wypadku ma obowiązek:

- Udzielić pierwszej pomocy poszkodowanemu.
- Powiadomić pracownika Ochrony o konieczności wezwaniu karetki pogotowia (jeżeli zachodzi taka konieczność).
- Podjąć kroki eliminujące lub ograniczające zagrożenie.
- Zabezpieczyć miejsce wypadku.

b. Postępowanie w razie pożaru oraz w przypadku awarii i innych sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu pracowników:

Osoba będąca świadkiem pożaru, lub zagrożenia pożarowego oraz innych zdarzeń mogących stworzyć zagrożenie dla życia lub zdrowia ma obowiązek:

- Natychmiast przerwać pracę i oddalić się ze strefy zagrożenia;
- Ostrzec inne osoby mogące przebywać w strefie zagrożenia;
- W przypadku pożaru, jeżeli nie stworzy to zagrożenia dla życia lub zdrowia, należy przystąpić do gaszenia pożaru z użyciem dostępnego sprzętu gaśniczego.

5.2. Zabezpieczenie miejsca wypadku

Do czasu przeprowadzenia rozeznania okoliczności i przyczyn wypadku przez przedstawicieli służb BHP spółek Kronospan lub służb BHP wykonawcy robót, osoba nadzorująca wykonanie robót zobowiązana jest zabezpieczyć miejsce zdarzenia wypadkowego.

5.3. Ustalenie przyczyn i okoliczności wypadku

Okoliczności i przyczyny wypadku, któremu na terenie spółek uległ pracownik firmy zewnętrznej, badane są przez zespół powołany przez pracodawcę poszkodowanego z udziałem przedstawiciela spółki ALFA TERMINAL w Szczecinie.

6. Uwagi końcowe

- 6.1 Przestrzeganie przepisów BHP i PPOŻ oraz przepisów Ochrony Środowiska w czasie realizacji prac przez Wykonawcę i jego podwykonawców, powinno być monitorowane przez Kierownika komórki organizacyjnej, na której terenie wykonywane są prace. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, fakt ten należy zgłosić Koordynatorowi oraz odpowiednim służbom spółek Kronospan.

- 6.2 Na żądanie pracownika Ochrony, każda osoba powinna poddać się badaniu alkomatem. W przypadku odmowy, pracownik ochrony wezwie Policję, a osoba mająca się poddać

GŁÓWNY SPECJALISTA D/S BHP
INSPEKTOR OCHRONY PRZECIWOPOŻAROWEJ

mgr Tomasz Wrona



INSTRUKCJA ORAZ OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO DLA PRACOWNIKÓW FIRM ZEWNĘTRZNYCH PRZEBWAJĄCYCH NA TERENIE

ALFA TERMINAL SZCZECIN

badaniu ma obowiązek poczekać na jej przybycie. W przypadku pozytywnego wyniku, osoba ta zostanie usunięta z terenu spółek Kronospan, utraci również prawo wstępu na teren w terminie późniejszym,,

7. Na terenie spółek obowiązuje całkowity zakaz:

- palenia tytoniu oraz wyrobów elektronicznych (poza miejscami wyznaczonymi),
- używania aparatów fotograficznych, lamp błyskowych oraz innych źródeł światła lub promieniowania mogących wyzwolić systemy gaszenia,
- wykonywania bez specjalnego zezwolenia prac pożarowo-niebezpiecznych, takich jak: spawanie, cięcie palnikiem lub szlifierką oraz wykonywanie innych prac mogących stworzyć zagrożenie pożarowe,
- używania sprzętu gaśniczego (np.: węży strażackich) do celów niezgodnych z ich przeznaczeniem,
- kategoryczny zabrania się wnoszenia, spożywania alkoholu oraz przebywania na terenie spółki pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,

ZA KAŻDE STWIERDZONE NARUSZENIE POWYŻSZYCH ZASAD MOŻE ZOSTAĆ
NAŁOŻONA NA WYKONAWCĘ PRAC KARA UMOWNA W WYSOKOŚCI 3.000 (trzech
tysięcy) złotych

GLÓWNY SPECJALISTA D/S BHP
INSPEKTOR OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

mgr Tomasz Wrona



**INSTRUKCJA ORAZ OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO DLA PRACOWNIKÓW FIRM
ZEWNĘTRZNYCH PRZEBWAJĄCYCH NA TERENIE**

ALFA TERMINAL SZCZECIN

INSTRUKCJA ALARMOWANIA

1	Państwową Straż Pożarną	998 lub 112
3	Przy zagrożeniu zdrowia i życia: POGOTOWIE RATUNKOWE	999 lub 112
A. Postępowanie z zachowaniem bezpieczeństwa		
1	Udzielić pierwszej pomocy ewentualnym poszkodowanym	Każdy
2	Wyłączyć prąd (wyłącznik główny), uruchomić wyłączniki awaryjne (olej, maszyny).	Uprawniony
3	Aktywować systemy zalewania i gaszenia za pomocą dostępnych środków gaśniczych, usunąć materiały palne i chronić obszary przyległe.	Każdy
4	Zorganizować przyjęcie na miejscu zdarzenia przybyłych jednostek Państwowej Straży Pożarnej i Pogotowia Ratunkowego.	OCHRONA / OSP
5	Podjąć środki eliminujące lub ograniczające zagrożenie i zabezpieczyć miejsce zdarzenia i/lub wypadku.	Każdy
6	Wpuszczanie i przebywanie na terenie zagrożonym tylko tych osób, które są wezwane bądź upoważnione (PSP, Pogotowie, Policja).	OCHRONA / OSP
7	Zabrania się uruchamiania maszyn i dokonywania zmian w celu odtworzenia okoliczności (nie dotyczy przypadków udzielania pomocy i akcji gaśniczej)	Każdy
8	Zgoda na uruchomienie maszyn i innych urządzeń technicznych i/lub dokonanie zmian w miejscu wypadku na wyraźne polecenie przełożonego.	Dyrektor zakładu / Kierownik Wydziału
UWAGA: Każde zdarzenie lub zagrożenie pożarowe zgłosić do Przełożonego i Dyrektora Zakładu		



INSTRUKCJA ORAZ OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO DLA PRACOWNIKÓW FIRM ZEWNĘTRZNYCH PRZEBWAJĄCYCH NA TERENIE

ALFA TERMINAL SZCZECIN

OŚWIADCZENIE

OŚWIADCZAM, ŻE:

Wszyscy pracownicy wyszczególnieni w Potwierdzeniu Zapoznania są zatrudnieni na podstawie umów zawartych na podstawie stosunku pracy lub cywilnoprawnych. Pracownicy posiadają kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania prac będących przedmiotem zleceń/umowy, wyposażeni są w niezbędne środki ochrony indywidualnej, posiadają aktualne szkolenia z dziedziny BHP i ppoż., są zapoznani z oceną ryzyka zawodowego na wykonywanym zadaniu oraz posiadają aktualne zaświadczenia medycyny pracy stwierdzające zdolność do wykonywanych prac. Ponadto maszyny i urządzenia używane do prac są sprawne, posiadają niezbędne atesty, dopuszczenia, przeglądy, zgodnie z odrębnymi przepisami.

Oraz zobowiązuję się do:

1. Przestrzegania przez pracowników ogólnie obowiązujących przepisów i zasad w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
2. Przestrzegania przez pracowników zasad bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących na terenie Spółki ALFA TERMINAL w Szczecinie
3. Zapoznania swoich pracowników delegowanych do prac na terenie Spółki ALFA TERMINAL w Szczecinie z treścią Instrukcji Ogólnej BHP obowiązującą wszystkich pracowników firm zewnętrznych – przed rozpoczęciem prac.
4. Zapoznania swoich pracowników z zagrożeniami występującymi na terenie Spółki ALFA TERMINAL w Szczecinie – przed rozpoczęciem prac.

Wykonawca

.....
(nazwa firmy, adres)

Osoba upoważniona do reprezentowania firmy:

.....
(imię i nazwisko)

.....
Miejscowość, data

.....
(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania firmy)

GLÓWNY SPECJALISTA D/S BHP
INSPEKTOR OCHRONY PRZECIWPADZAROWEJ

mgr Tomasz Wrona



**INSTRUKCJA ORAZ OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO DLA PRACOWNIKÓW FIRM
ZEWNĘTRZNYCH PRZEBWAJĄCYCH NA TERENIE**

ALFA TERMINAL SZCZECIN

Ja niżej podpisany potwierdzam zapoznanie się z zagrożeniami występującymi na terenie spółki Alfa Terminal Szczecin Sp. z o.o. oraz w/w instrukcją i zobowiązuję się do jej przestrzegania.

Lp.	Nazwisko i Imię	Data	Czytelny podpis
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			

GLÓWNY SPECJALISTA D/S BHP
INSPEKTOR OCHRONY PRZECIWPÓŻAROWEJ

mgr Tomasz Wrona



INSTRUKCJA ORAZ OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO DLA PRACOWNIKÓW FIRM ZEWNĘTRZNYCH PRZEBWAJĄCYCH NA TERENIE

ALFA TERMINAL SZCZECIN

Z

ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE NA TERENIE					Data: 2023-02.01	Numer Karty 01/2023
SPÓŁKI ALFA TERMINAL W SZCZECINIE						
Zagrożenie	Źródło zagrożenia	Możliwe skutki	Cieężkość szkód	Prawdopodo- bieństwo	Działania profilaktyczne	Oszacowanie ryzyka
Hałas	Odgłosy dochodzące z innych stanowisk pracy.	Zmęczenie, bóle głowy choroby narządu słuchu	Średnia	Prawdopodobne	Stosowanie ochronników słuchu, stosowanie sprawnych technicznie elektronarzędzi	Dopuszczalne
Kontakt z elementami w ruchu – uderzenie, pochwycenie.	Ruchome elementy maszyny.	Urazy ciała – szczególnie dłoni.	Średnia	Mało prawdopodobne	Zakaz pracy w ubraniu z luźnymi połami, niedopiętymi rękawami, zabandażowanymi dłońmi, itp. Zwroćenie uwagi na zachowanie należytej ostrożności. Blokowanie energii i urządzeń	Małe – dopuszczalne
Kontakt z nieruchomymi elementami – uderzenie.	Elementy obiektu, wejścia, elementy konstrukcyjne.	Stłuczenia, skaleczenia ciała – szczególnie kończyn i głowy.	Średnia	Mało prawdopodobne	Dbłość o ład i porządek w miejscu wykonywania pracy. Stosowanie odzieży, obuwia, rękawic roboczych oraz hełmu ochronnego. Działania organizacyjne ograniczające pośpiech. Zachowanie należytej ostrożności.	Małe – dopuszczalne
Krzyżowanie się dróg komunikacji pieszych z miejscem prowadzenia prac montażowych	Poruszanie się pieszych w pobliżu miejsc wykonywania prac montażowych.	Potknięcie, przewrócenie, potrącenie, uderzenie lub przypięcenie przez spadające przedmioty	Średnia	Mało prawdopodobne	Oznakowanie oraz wygrodzenie za pomocą taśm ostrzegawczych (biało- czerwonych) stref zagrożenia, zapewnienie dróg komunikacyjnych poza miejscem prowadzenia prac montażowych	Małe – dopuszczalne

GŁÓWNY SPECJALISTA D/S BHP
INSPEKTOR OCHRONY PRZECIWPÓŻAROWEJ

mgr Tomasz Wrona



INSTRUKCJA ORAZ OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO DLA PRACOWNIKÓW FIRM ZEWNĘTRZNYCH PRZEBWAJĄCYCH NA TERENIE

ALFA TERMINAL SZCZECIN

Poślizgnięcie, potknięcie i upadek na tej samej płaszczyźnie.	Nierówne, śliskie podłoże, zwłaszcza po opadach atmosferycznych.	Złamanie i zwichnięcia kończyn, stłuczenia ciała, także urazy głowy.	Średnia	Mało prawdopodobne	Stosowanie obuwia roboczego. Działania ograniczające pośpiech. Zachowanie należytej ostrożności.	Małe
Zagrożenie	Źródło zagrożenia	Możliwe skutki	Cieężkość szkód	Prawdopodobieństwo	Działania profilaktyczne	Oszacowanie ryzyka
Potrącenie, przygniecenie środkiem transportu, maszyną.	Praca w bezpośrednim zasięgu maszyn poruszających się na terenie zakładu.	Cieężkie uszkodzenie ciała – złamanie, zmiążdżenie, uszkodzenia organów wewnętrznych, także śmierć.	Duża	Prawdopodobne	Przestrzeganie procedur i instrukcji poruszania się po zakładzie. Zakaz przebywania w bezpośrednim zasięgu pracy maszyn. Nakaz użytkowania kamizelek odblaskowych. Wzmoczona uwaga. Działania ograniczające pośpiech.	Średnie – dopuszczalne
Pożar, wybuch	Wszystkie prace stwarzające zagrożenie pożarowe oraz prace w strefach zagrożonych wybuchem.	Urazy ciała, oparzenia, śmierć	Duża	Mało prawdopodobne	Zachowanie ostrożności podczas wykonywania prac z użyciem otwartego ognia, zapewnienie usytuowania butli z gazami w bezpiecznej odległości od płomienia palnika, zapewnienie podręcznego sprzętu gaśniczego w pobliżu miejsca wykonywania prac. Podejmowanie prac niebezpiecznych pod względem pożarowym po uzyskaniu pisemnego zezwolenia.	Średnie – dopuszczalne

GŁÓWNY SPECJALISTA D/S BHP
INSPEKTOR OCHRONY PRZECIWDZIAŁOWEJ

14

mgr Tomasz Wrona



INSTRUKCJA ORAZ OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO DLA PRACOWNIKÓW FIRM ZEWNĘTRZNYCH PRZEBWAJĄCYCH NA TERENIE

ALFA TERMINAL SZCZECIN

Upadek z wysokości	Prace na wysokości. Położenie stanowiska pracy na poziomie różnym od poziomu otoczenia – rusztowania, podesty, drabiny.	Śmierć lub ciężkie uszkodzenie ciała – złamania kończyn, urazy głowy, kręgosłupa.	Duża	Mało prawdopodobne	Stosowanie sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości tj. szeleki bezpieczeństwa wyposażonych w linkę bezpieczeństwa z urządzeniem absorbującego energię upadku z wysokości, zapewnienie szkoleń pracowników i stałego nadzoru nad wykonywanymi pracami. Kontrola prawidłowości zmontowania i zabezpieczenia rusztowań z barierkami i drabinkami. Sprawdzenie, czy prawidłowo wykonano podesty, czy stan techniczny drabin jest odpowiedni. Zalecenie ostrożności, podjęcie skutecznych działań ograniczających poślęch.	Średnie – dopuszczalne
Praca w zmiennym mikroklimacie.	Zmienne warunki atmosferyczne – praca na otwartej przestrzeni.	Choroby układu oddechowego – przeziębienia, udar cieplny.	Średnia	Prawdopodobne	Stosowanie odzieży roboczej odpowiedniej do warunków atmosferycznych. Odpowiednia organizacja prac uwzględniająca aktualne warunki atmosferyczne.	Średnie – dopuszczalne



INSTRUKCJA ORAZ OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO DLA PRACOWNIKÓW FIRM ZEWNĘTRZNYCH PRZEBYWAJĄCYCH NA TERENIE

ALFA TERMINAL SZCZECIN

Zagrożenie	Źródło zagrożenia	Możliwe skutki	Ciężkość szkód	Prawdopodobieństwo	Działania profilaktyczne	Oszacowanie ryzyka
Uderzenie, przyciśnięcie spadającym materiałem, przedmiotem.	Materiały wciągane wciągnikiem. Składowane materiały, narzędzia oraz elementy zdemontowane. Materiały transportowane ręcznie. Materiały transportowane za pomocą dźwigu.	Śmierć lub ciężkie uszkodzenie ciała, w tym: • urazy głowy i kręgosłupa, Urazy kończyn.	Duża	Prawdopodobne	Stosowanie odzieży i obuwia roboczego oraz hełmu ochronnego. Zachowanie szczególnej ostrożności. Ograniczenie pośpiechu. Prawidłowe zabezpieczenie materiałów, narzędzi i demontowanych elementów. Kategoryczny zakaz zrzucania zbędnych przedmiotów	Średnie – dopuszczalne
Zapylenie.	Pył unoszący się w powietrzu.	Podrażnienie układu oddechowego. Urazy oczu.	Miała	Mają prawdopodobne	Stosowanie: okularów ochronnych, maski filtrującej (przeciwpyłowej), odzieży i rękawic roboczych. Zwrócenie uwagi na konieczność zwiłzania synek odpadów przed rozpoczęciem prac porządkowych.	Mają – dopuszczalne
Poparzenia	Prasy, urządzenia emitujące ciepło.	Poparzenia termiczne ciała, szczególnie dłoni, twarzy, nóg.	Duża	Mają prawdopodobne	Stosowanie okularów ochronnych, odzieży ochronnej, rękawic ochronnych. Ograniczanie pośpiechu. Zalecenie zachowania należytej ostrożności.	Mają – dopuszczalne
Uwagi: Brak lub niestosowanie zabezpieczeń powoduje podwyższenie kategorii ryzyka, tzn. zwiększa prawdopodobieństwo zaistnienia wypadku, choroby.						

ZATWIERDZAM
 GŁÓWNY SPECJALISTA D/S BHP
 INSPEKTOR OCHRONY PRZECIWPÓŻAROWEJ
 PROKURENT
 mgr Tomasz Wrona
 Maciej Grabowicz

**ZEZWOLENIE NA WYKONYWANIE PRACY I PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA MIEJCA PRACY ORAZ USTALENIA
SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW BHP w rozumieniu § 83.1. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy z dnia 26 września 1997r. Dz.U.03.169.1650 oraz art.208
§1 pkt.2 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks Pracy (Dz. U. z 1998r. Nr 2, poz.94 z póź. zmianami)**

**ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ DOTYCZĄCĄ SZCZEGÓŁOWYCH WYMAGAŃ PRZY PRACACH SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH
ORAZ INSTRUKCJĄ OGÓLNĄ BHP
OBOWIĄZUJĄCĄ WSZYSTKICH PRACOWNIKÓW FIRM OBCYCH WYKONUJĄCYCH PRACE NA TERENIE SPÓŁEK KRONOSPAN**

Wydane Kierującemu Pracami - Nazwisko i Imię -
wraz z brygadą w składzie podanym na odwrocie Zezwolenia:

Wykonawca - Firma / Stanowisko

Na podstawie umowy lub zamówienie numer / z dnia

Rodzaj prac

Obiekt / urządzenia

Zleciennodawca - nazwa Spółki

Osoba kierująca pracami ze strony wykonawcy przygotowuje niezbędne materiały, narzędzia i środki ochrony indywidualnej oraz udziela instruktażu na temat bezpieczeństwa podczas wykonywania zamierzonych czynności a także odpowiada za wykonanie poniższych czynności przed dopuszczeniem pracowników do wykonywania prac: Kierujący pracami ze strony wykonawcy odpowiada za właściwe zabezpieczenie miejsca wykonywania pracy podczas całego okresu wykonywania pracy, również podczas przerw w trakcie realizacji, od czasu ich przejęcia do protokolarnego ich przekazania. Inne uwagi i pouczenia na odwrocie.

Ogólne środki i warunki bezpiecznego wykonania pracy i zabezpieczenie urządzeń przed przypadkowym uruchomieniem:	Podpis kierującego pracami	Podpis wydającego zezwolenie
Spełnienie wymagań określonych w Rozdziale „B” SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA PRZY PRACACH REMONTOWYCH, KONSERWACYJNYCH ORAZ USUWANIU AWARII MASZYN I URZĄDZEŃ pkt. 1 i 3 - Wyłączenie wyłącznikiem obwodów elektrycznych urządzeń, przy których mają być wykonywane prace - Uzyskanie widocznej przerwy izolacyjnej w obwodach zasilania - Wywieszenie przy wyłączniku głównym i w widocznym miejscu przy urządzeniu oraz na pulpitach tablic: „Uwaga Remont - Nie załączać” - Sprawdzenie przez elektryka posiadającego świadectwo kwalifikacyjne czy w obwodach elektrycznych nie płynie prąd - Zastosowanie wymaganych zabezpieczeń mechanicznych przed poruszeniem się części lub zespołów maszyn – zastosowanie blokad mechanicznych, rozsprzęglenie napędów itp. Dla niżej wymienionych urządzeń:		
1.		
2.		
3.		
4.		
Odłączenie energii pneumatycznej		
Odłączenie energii hydraulicznej		
Odłączenie energii cieplnej np. oleju termicznego, pary, etc.		
Zastosowanie wymaganych zabezpieczeń mechanicznych przed poruszeniem się części lub zespołów maszyn poprzez zastosowanie blokad mechanicznych, rozsprzęglenie napędów itp.		
Sprawdzenie czy pracownicy są odpowiednio ubrani, mają sprawne narzędzia i posiadają niezbędne środki ochrony		
Uzyskanie zezwolenia na prace z użyciem otwartego ognia		
Uzyskanie zezwolenia na prace przy instalacjach termoolejowych		
Inne:		

Data i godz.
przekazania miejsca pracy

Miejscowość

Czytelny podpis kierującego pracami

Czytelny podpis osoby wydającej zezwolenie

Skład brygady firmy wykonującej prace na podstawie zezwolenia określonego na odwrocie strony

1. _____	2. _____
3. _____	4. _____
5. _____	6. _____
7. _____	8. _____
9. _____	10. _____
11. _____	12. _____
13. _____	14. _____
15. _____	16. _____
17. _____	18. _____

WAŻNE UWAGI / Pouczenia:

Na terenie zakładów Zleceniodawcy obowiązuje ogólna INSTRUKCJA BHP.

Ponadto przyjmuję do wiadomości, że za naruszenie zasad określonych w pkt.7 Instrukcji ogólnej mogą zostać nałożone następujące kary umowne:

1. ZA KAŻDE STWIERDZONE NARUSZENIE POWYŻSZYCH ZASAD MOŻE ZOSTAĆ NAŁOŻONA NA WYKONAWCĘ PRAC KARA UMOWNA W WYSOKOŚCI 3.000 (trzech tysięcy) złotych

2. MINIMALNA OPŁATA ZA WYZWOLENIE SYSTEMÓW GASZENIA I ZATRZMANIE PRODUKCJI CIAGÓW (spowodowane przez naruszenie powyższych zakazów, lub inne zachowanie niezgodne obowiązującymi przepisami BHP i p.poż.) WYNOSI 10.000 (dziesięć tysięcy) złotych, LUB WIĘCEJ W PRZYPADKU SPOWODOWANIA WIEKSZYCH SZKÓD.

Osoba kierująca pracami ze strony wykonawcy odpowiedzialna jest za zapoznanie pracowników z instrukcją ogólną BHP i przestrzeganie zasad BHP.

II. Protokół zakończenia prac i przekazania miejsca wykonywania pracy
- Zezwolenie ponownego rozruchu

	Podpis kierującego pracami	Podpis wydającego zezwolenie
Poprawnie wykonano prace uzyskując zamierzone cele		
Usunięto wszystkie narzędzia i materiały		
Sprawdzono zamocowanie wszystkich osłon i funkcjonowanie wszystkich zabezpieczeń		
Sprawdzono czy wszyscy ludzie opuścili miejsce wykonywania prac a załączenie urządzenia nie spowoduje zagrożenia		
Usunięto zainstalowane zabezpieczenia przed przypadkowym uruchomieniem		
Przekazano osobie nadzorującej pracami informację o zakończeniu prac i możliwości bezpiecznego uruchomienia urządzenia		
Inne uwagi:		

Data i godz. zakończenia i
przekazania miejsca pracy

Miejscowość

Czytelny podpis kierującego pracami

Czytelny podpis osoby wydającej zezwolenie

Instrukcja ruchu pieszo kołowego Alfa Terminal Szczecin Sp z o.o.

1. Treść niniejszej instrukcji dotyczy pracowników, firm obcych (ich pracowników) gości, wjeżdżających, przebywających na terenie Alfa Terminal Szczecin Sp. z o.o.
2. Baza chemiczna - w związku z prowadzonymi przeładunkami i magazynowaniem substancji niebezpiecznej swobodny wjazd na teren bazy metanolu jest zabroniony. Zgodę na wjazd należy uzyskać u osoby prowadzącej zmianę w budynku obsługi bazy metanolu.
3. O wszelkich zagrożeniach bezpieczeństwa i nieprawidłowościach na terenie terminala należy powiadamiać niezwłocznie kierownictwo, a w sytuacji kiedy jest to niemożliwe, poinformować posterunek ochrony.
4. Wejście, wjazd wszelkich samochodów na teren terminala jest możliwy wyłącznie na podstawie przepustki wystawionej po uprzednim przekazaniu awizacji przez osobę uprawnioną (opiekuna) z ramienia Alfa Terminal Szczecin.
5. Do wejścia, wjazdu na teren terminalu bez przepustki są uprawnione jedynie osoby i samochody służb: pogotowie ratunkowe, policja, straż pożarna, straż graniczna, urząd celny, kapitanat portu Szczecin.
6. Osoby i wszelkie pojazdy mogą poruszać się na terenie terminala wyłącznie po wyznaczonych i utwardzonych drogach oraz placach zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym stosując się do znaków poziomych i pionowych, w tym informacji i regulaminów dostępnych na terenie terminala.
7. Na terenie bazy chemicznej pojazdy mogą poruszać się po drogach wyłącznie za zgodą i wg instrukcji podanych przez personel obsługi bazy chemicznej. Warunek ten nie dotyczy jedynie pojazdów służb wykonujących obowiązki w sytuacji zagrożeń i awarii jak Państwowa Straż Pożarna, Policja, Pogotowie Ratunkowe, Straż Graniczna itp.
8. Sposób poruszania się po terenie terminala regulują znaki pionowe ustawione przy drogach i parkingach oraz sygnalizacja świetlna – dźwiękowa na przejeździe kolejowym pomiędzy bramą główną i bramą bazy chemicznej oraz znaki poziome (namalowane na drogach).
9. **Pieszy musi poruszać się tylko wyznaczonymi ciągami pieszymi i ustąpić pierwszeństwo dla poruszających się maszyn przeładunkowych i samochodów.**
10. Pieszy poruszający się poza ciągami pieszymi musi być: ubrany w odzież ochronną (roboczą) o podwyższonej widzialności klasy 1 lub 2., lub mieć ubraną minimum kamizelkę odblaskową oraz stosować przydzielone obuwie robocze. Goście poruszający się pieszo zobowiązani są nosić obuwie z odpowiednią podeszwą zapewniającą stabilną postawę ciała oraz dobrą przyczepność do powierzchni podłoża. Obuwie musi być pełne, zakrywające stopę.
11. Pieszy musi zachować szczególną ostrożność podczas poruszania się. Zagrożenia, to między innymi: pracujące maszyny przeładunkowe w ruchu (dźwigi, wózki widłowe, ładowarki, samochody, ruch kolejowy, żurawie portowe, taśmociągi itp.), do który zabrania się zbliżania. Zagrożenie upadkiem elementów, ładunków z wysokości.
12. Jeżeli musisz podejść do operatora pracującego maszyną (pojazdem), która/y jest w ruchu, nie możesz do niej podchodzić z tyłu, z boku. Zawsze podchodź z przodu od strony kabiny operatora (kierowcy) i tylko wtedy, gdy on Ciebie widzi i wyrazi zgodę na to, aby podejść po zatrzymaniu maszyny.
13. Operatorzy maszyn, kierowcy samochodów wykonując manewry, muszą je wykonywać będąc pewni, że wykonują je bezpiecznie dla siebie i otoczenia. Jeżeli kierowca operator maszyny nie jest pewny bezpiecznego manewru nie może go wykonać. Jeżeli dla

bezpiecznego wykonania manewru potrzebna jest druga osoba sygnalizująca prawidłowość manewru, operator sprzętu, maszyny musi sobie taką asystę zapewnić.

14. Maszyny w ruchu i pracujące samochody muszą mieć sprawne urządzenia bezpieczeństwa, w tym światła przód, tył, oświetlenie ostrzegawcze (kogut), światło cofania, sygnał cofania (samochód, naczepa) głośność 85 dB.
15. Prędkość maszyn i samochodów (w ruchu) na nabrzeżu do 5 km/h
16. Maksymalna dopuszczalna prędkość poruszania się po drogach wewnątrzzakładowych terminala wynosi do 20 km/godz.
17. Jeżeli znaki nie wskazują inaczej obowiązuje zasada, że maszyna pracująca, poruszająca się z prawej strony ma zawsze pierwszeństwo podczas ruchu.
18. Przy braku oznakowania należy stosować przepisy ruchu drogowego obowiązujące na drogach publicznych.
19. Osoby prowadzące środek transportu /samochód, wózek widłowy, ładowarkę, ciągnik, żuraw samochodowy, podnośnik samojezdny itp./ może obsługiwać tylko taka osoba, która ma odpowiednie kwalifikacje i legitymuje się odpowiednim dokumentem upoważniającym do obsługi danego środka transportowego.
20. Obsługujący środek transportu kierowca lub operator musi być zapoznany z dokumentacją techniczną - ruchową „DTR” przydzielonego mu urządzenia transportowego oraz odbyć przeszkolenie na swoim stanowisku pracy.
21. Kierowca (osoba kierująca) lub operator w czasie jazdy lub pracy środka transportowego musi mieć dobrą widoczność drogi lub rejonu swego działania. W przypadku ograniczonej widoczności lub złych warunków atmosferycznych należy zmniejszyć tempo pracy lub jazdy, dostosować je do warunków otoczenia. Należy postąpić jak w pkt. 13.
22. Osoby obsługujące pojazdy muszą zachować szczególną ostrożność w rejonach:
 - a. przejazdy kolejowe
 - b. waga samochodowa (kolizyjność przy wyjeździe i wjeździe)
 - c. brama wjazdowa na teren bazy metanolu
 - d. bramy wjazdowe do magazynów
 - e. wjazdy i wyjazdy z zewnętrznych składowisk towarów
 - f. strefy zagrożenia wybuchem (teren bazy chemicznej):
 - rejon pompowni technologicznej
 - miejsce załadunku autocystern
 - miejsce przeładunku statków (nabrzeże KRA2)
 - g. skrzyżowania dróg (pierwszeństwo zgodnie z oznaczeniem lub zasada prawej strony)
 - h. ciągi komunikacyjnych dla pieszych lub podczas przejeżdżania przy pieszych (osobach)
23. **Na terenie terminala zabrania się:**
 - 24.1. Używania otwartego ognia (palenia tytoniu, używania ogrzewania gazowego lub kuchenek gazowych) przez kierowców i operatorów pojazdów.
 - 24.2. Spożywania alkoholu i środków odurzających oraz poruszania się po terenie zakładu pod ich wpływem.
 - 24.3. Jazdy po wyznaczonych drogach dla pieszych. W przypadku konieczności wjazdu na wyznaczone drogi dla pieszych przed wjazdem operatora maszyny musi upewnić się, czy nie poruszają się po nich osoby,
 - 24.4. Wykonywania pracy lub jazdy, gdy w rejonie poruszania się sprzętu znajdują się osoby,
 - 24.5. Przewożenia ładunków przekraczającym udźwig, stabilność pojazdu,
 - 24.6. Przewożenia bez stosownych zezwoleń ładunków o gabarytach wykraczających ponadnormatywnie poza środek transportowy,
 - 24.7. Udostępniać obsługiwany pojazd (urządzenie) osobom nieuprawnionym i nieupoważnionym,
 - 24.8. Obsługiwać pojazd (urządzenie) mając śliskie podeszwy butów lub ręce,

- 24.9. Przewozić osoby na pojeździe (poza specjalnie przystosowanymi miejscami),
24.10. Obsługiwać pojazd, maszynę niezgodnie z przeznaczeniem lub warunkami określonymi przez producenta,
24.11. Obsługiwać pojazd, maszynę niesprawną technicznie,
24.12. Wykonywania wszelkich napraw pojazdów w obszarach stref zagrożenia wybuchem, oznakowanych na terenie bazy chemicznej symbolami „EX”, „Strefa 1” lub „Strefa 2” tj. przy:
- Stanowiskach załadunku cystern samochodowych
 - Stanowiskach załadunku cystern kolejowych
 - Pompowniach technologicznych metanolu oraz benzyn
 - Stanowisku przeładunku statków
- 24.13. Wchodzenia pod lub na mechanizmy robocze podczas pracy urządzenia,
24.14. Blokowania dróg transportowych, pieszych, pożarowych i ewakuacyjnych,
24.15. Blokowania dostępu do obiektów i urządzeń technicznych oraz przeciwpożarowych,
24. Niezbędne naprawy pojazdu należy wykonywać za zgodą zarządcy terminala na terenie wskazanym przez zarządcę przy wyłączonym silniku.
25. Przy zmianie ogumienia stosować się do wymagań bezpieczeństwa przewidzianych przez producenta pojazdu, w tym pod koła podłożyć odpowiednią ilość klinów zabezpieczających przed ruchem pojazdu oraz stosować dodatkowe zabezpieczenie podnośnika hydraulicznego w postaci odpowiednich podpór.
26. Parkowanie pojazdów może odbywać się tylko w miejscach do tego wyznaczonych, oznaczonych stosowanymi znakami w sposób nieutrudniający poruszania się innym uczestnikom ruchu.
27. W razie pożaru środka transportowego należy:
- 28.1. Natychmiast powiadomić personel obsługi terminala / bezpośredniego przełożonego i stosować się do ich poleceń.
- 28.2. Zastosować w pierwszej kolejności sprzęt przeciwpożarowy znajdujący się na wyposażeniu pojazdu lub obiektów i stanowisk terminala,
- 28.3. W razie konieczności personel terminala przeładunkowego, bazy chemicznej przystępuje do akcji gaśniczej przy zastosowaniu stałej instalacji gaśniczej bazy,
- 28.4. Jeżeli zastosowane własne sposoby gaszenia są niewystarczające lub nieskuteczne, należy wezwać telefonicznie Państwową Straż Pożarną (tel. alarmowy 998 lub 112).
- 28.5. Podczas akcji gaśniczej używać przydzielonej odzieży ochronnej, rękawic, masek ochronnych z pochłaniaczami przeciw chemicznymi typu A.
- 28.6. Do czasu przybycia jednostek straży pożarnej akcją kieruje Kierownik lub brygadzysta danego odcinka terminala przeładunkowego lub osoba przez niego wyznaczona.
28. Przy wykonywaniu wszelkich czynności transportowych w szczególny sposób należy przeanalizować, czy nie spowodują one zagrożenia dla ludzi.

Zatwierdził
Maciej Grabowicz
Dyrektor operacyjny
Alfa Terminal Szczecin Sp. z o.o.

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, overlapping loops and strokes, positioned over a dotted horizontal line.

Potwierdzenie zapoznania się z „Instrukcją BHP dla transportu na terenie ALFA TERMINAL
SZCZECIN SP. Z O.O. „

Lp.	Imię i nazwisko	Stanowisko	Data	Podpis pracownika
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Regulamin korzystania z Nabrzeża

1. Przedmiot Regulaminu:

Przedmiotem Regulaminu jest określenie zasad korzystania z Nabrzeża, w tym praw i obowiązków Zarządcy oraz Użytkowników.

2. Definicje stosowane w Regulaminie:

2.1 Zarządca Nabrzeża - Alfa Terminal Szczecin Sp. z o.o., ul. Nad Odrą 10, 71-833 Szczecin (dalej: Terminal);

2.2 Użytkownik Nabrzeża - każda osoba wjeżdżająca i przebywająca na nabrzeżu.

2.3 Regulamin - niniejszy Regulamin.

3. Postanowienia ogólne:

3.1 Wszystkie osoby wjeżdżające i przebywające na terenie Nabrzeża zobowiązane są do przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz poleceń wydawanych przez Pracowników Terminala.

3.2 Teren Nabrzeża w całości jest terenem składowo-magazynowym dla produktów przeładowywanych przez Terminal.

3.3 Za bezpieczeństwo na Nabrzeżu przeładunkowym odpowiada Mistrz przeładunkowy lub Brygadzysta przeładunkowy, który ma uprawnienia do nakładania sankcji wobec osób nie stosujących się do Regulaminu oraz ogólnych zasad bezpieczeństwa wynikających z przepisów ogólnych.

3.4 Nie można przebywać na Nabrzeżu bez zgody Zarządcy Nabrzeża, którą można uzyskać kontaktując się z biurem Zarządcy Nabrzeża lub całodobową służbą ochrony – +48 91 42 47 891.

3.5 Na terenie Terminala znajduje się system monitoringu wizyjnego wraz z zapisem. Nagrania z monitoringu mogą być podstawą do pociągnięcia do

Quay Regulations

1. Scope of the Regulations:

The Regulations define the rules for using the Quay, including the rights and obligations of the Administrator and User.

2. Definitions used in the Regulations:

2.1 Quay Administrator - Alfa Terminal Szczecin Sp. z o.o., ul. Nad Odrą 10, 71-833 Szczecin (hereinafter: Terminal);

2.2 Quay User – every person entering and remaining on the Quay.

2.3 Regulations - these Regulations.

3. General provisions:

3.1 All persons entering and remaining on the Quay are required to comply with these Regulations and to follow the directions given by Terminal Workers.

3.2 The entire Quay area is used for the warehousing of goods handled by the Terminal.

3.3 The Team Manager or Shift Leader is responsible for safety at the transshipment Quay. They are authorised to penalise persons who do not comply with the Regulations and the general safety rules set out in the relevant legislation.

3.4 It is not permitted to be on the Quay without the permission of the Quay Administrator, which can be obtained by contacting the Quay Administrator's Office or the 24-hour security service on +48 91 42 47 891.

3.5 The Terminal is equipped with a CCTV system that records footage. CCTV recordings may be used as a basis for pursuing legal action against Quay Users who do not comply with the Regulations or the directions of Terminal Workers.

odpowiedzialności Użytkowników Nabrzeża niestosujących się do Regulaminu lub poleceń pracowników Terminala.

4. Przepisy porządkowe:

4.1 Użytkownicy Nabrzeża zobowiązani są do przestrzegania czystości i porządku.

4.2 Na terenie Nabrzeża zabrania się używania otwartego ognia.

4.3 Obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu i zażywania środków odurzających. Palenie tytoniu jest dozwolone w wyznaczonych miejscach.

4.4 Obowiązuje zakaz poruszania się (pieszych i maszyn) pod żurawiami portowymi oraz taśmociągami.

4.5 Zakazuje się przebywania osób nieuprawnionych w strefach magazynowych i w miejscach składowania towaru.

5. Obowiązki pieszych:

5.1 Pieszy musi poruszać się wyłącznie ciągami pieszymi i ustąpić pierwszeństwa dla poruszających się maszyn przeładunkowych i samochodów.

5.2 Pieszy musi być ubrany w odzież ochronną tj. min. kamizelka odblaskowa, hełm ochronny głowy.

5.3 Pieszy w strefie Nabrzeża, w tym na ścieżce cumowniczej, musi zachować szczególną ostrożność podczas poruszania się. Istniejące zagrożenia to m. in.: pracujące maszyny przeładunkowe (wózki widłowe, ładowarki, samochody, kolej, żurawie portowe, taśmociągi itp.). Dodatkowo występuje zagrożenie upadkiem elementów lub ładunków z wysokości oraz możliwość upadku do wody.

5.4 Obowiązuje zakaz zbliżania się do pracujących maszyn. Jeśli sytuacja tego wymaga, należy pamiętać, że zawsze podchodzi się do pracującej maszyny od

4. Rules and regulations:

4.1 Quay Users are required to keep the space clean and tidy.

4.2 The use of open fire is forbidden on the Quay.

4.3 The consumption of alcohol and the use of toxic substances are forbidden. Smoking is permitted in designated areas.

4.4 It is forbidden to move (on foot or by vehicle) under port cranes and conveyor belts.

4.5 It is forbidden for persons without permission to enter the warehouse areas.

5. Pedestrian responsibilities:

5.1 Pedestrians must use only the designated pedestrian routes and give priority to moving loading machines and vehicles.

5.2 Pedestrians must wear protective clothing, such as high-visibility vest and a helmet.

5.3 Pedestrians in the Quay area, including on the berthing path, must take special caution when moving. Existing hazards include: operating cargo-handling equipment (forklifts, loaders, trucks, rail, port cranes, conveyor belts etc.). Additionally, there is a risk of objects or cargo falling from a height and the possibility of falling into the water.

5.4 It is prohibited to come close to machines that are in operation. If the situation requires it, it should be remembered that a machine in operation should always be entered from the operator's (driver's) cab side.

strony kabiny operatora (kierowcy). Podejść do operatora można tylko wtedy, gdy Użytkownik Nabrzeża jest widoczny dla operatora oraz operator zasygnalizuje możliwość bezpiecznego podejścia.

6. Obowiązki kierowców i operatorów maszyn:

6.1 Operatorzy pojazdów, maszyn przeładunkowych, kierowcy samochodów pracujących na Nabrzeżu wykonując manewry, muszą być pewni, że wykonują je bezpiecznie dla siebie i otoczenia.

6.2 Kierowca jest zobowiązany podczas załadunku do stosowania się do dyspozycji wydanych przez pracowników Terminala.

6.3 Kierowcy nie mogą opuszczać kabin pojazdów podczas załadunku bez zgody obsługujących ich pracowników Terminala.

6.4 Kierowca załadowanego samochodu może odjechać z miejsca załadunku po wyraźnej dyspozycji i zgodzie na odjazd wydanej przez pracownika Terminala.

6.5 Zabrania się kierowcom zabezpieczającym ładunek (np. luźne materiały sypkie – rozplantowywanie na naczepie) wchodzenia na naczepy samochodów bez zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości.

6.6 Maszyny w ruchu i samochody niebędące własnością Zarządcy Nabrzeża pracujące na Nabrzeżu muszą mieć sprawne urządzenia bezpieczeństwa, w tym światła przód/tył, oświetlenie ostrzegawcze (kogut), światło cofania, sygnał cofania (samochód, naczepa).

6.7 Dozwolona prędkość maszyn i samochodów w ruchu na Nabrzeżu wynosi do 5 km/h.

7. Zasady pierwszeństwa:

7.1 Maszyna pracująca, poruszająca się z prawej strony, ma zawsze pierwszeństwo podczas ruchu.

It is only possible to come close to the operator if the Quay User is visible to the operator and the operator signals that it is safe for the Quay User to come close.

6. Drivers and machine operators responsibilities:

6.1 Operators of vehicles and loading machines, as well as truck drivers working at the Quay, must be certain that the maneuvers they make are safe for themselves and those around them.

6.2 During loading, the driver is required to follow the directions given by Terminal Workers.

6.3 Drivers are not permitted to leave their vehicle cabs during loading without the permission of the Terminal Workers assigned to them.

6.4 The driver of a loaded vehicle may leave the loading area only after receiving clear permission and consent to depart from a Terminal Worker.

6.5 Drivers securing cargo (e.g. loose bulk materials – spreading them out on the truck) are forbidden to climb onto the truck's trailer without protection against falls from heights.

6.6 Vehicles and machine not owned by the Quay Administrator that are operating on the Quay must be equipped with fully functional safety devices, including front and rear lights, warning lights (rotating beacons), reverse lights and reverse signals.

6.7 The maximum speed limit for machinery and vehicles on the Quay is 5 km/h.

7. Rules of priority:

7.1 A working machine moving on the right always has the right of way.

7.2 Żuraw portowy będący podczas ruchu, rozładunku lub załadunku ma zawsze pierwszeństwo.

8. Postanowienia końcowe:

8.1 Zarządca nabrzeża nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z nieprzestrzeganiem niniejszego Regulaminu oraz ogólnych zasad i przepisów bezpieczeństwa.

8.2 W przypadku niestosowania się do Regulaminu i innych obowiązujących przepisów, do interwencji będą wzywane odpowiednie służby porządkowe w celu przywrócenia stanu zgodnego z prawem oraz ukarania winnych naruszenia przepisów, w tym objęcie zakazem wstępu na Terminal.

8.3 Zarządca nabrzeża może domagać się odszkodowania za wyrządzone szkody zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

8.4 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa.

7.2 A port crane in operation, whether moving, unloading, or loading, always has the right of way.

8. Final provisions:

8.1 The Quay Administrator has no liability for any damage resulting from non-compliance with these Regulations or with general safety rules.

8.2 In the case of non-compliance with these Regulations and other relevant regulations, the appropriate law enforcement authorities will be called upon to intervene in order to restore the legal order and punish those responsible for the violation, including by imposing a ban on entry to the Terminal.

8.3 The Quay Administrator may demand compensation for any damages caused in accordance with relevant laws.

8.4 Matters not covered by these Regulations shall be governed by the relevant legal provisions.

DYREKTOR OPERACYJNY

Maciej Grabowicz

**INSTRUKCJA DOTYCZĄCA SZCZEGÓŁOWYCH WYMAGAŃ PRZY PRACACH SZCZEGÓLNIE
NIEBEZPIECZNYCH DLA PRACOWNIKÓW SPÓŁKI ALFA TERMINAL SZCZECIN SP. Z O.O.
ORAZ DLA PRACOWNIKÓW FIRM OBCYCH**

wraz ze wzorem

**ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE PRACY I PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA MIEJCA PRACY ORAZ USTALENIA
SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW BHP w rozumieniu § 83.1. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy z dnia 26 września 1997r. Dz.U.03.169.1650
oraz art.208 §1 pkt.2 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks Pracy (Dz. U. z 1998r. Nr 2, poz.94 z póź. zmianami)"**

oraz wzorem

**ZEZWOLENIA NA PRACE SPAWALNICZE, CIĘCIE PALNIKIEM I INNE PRACE STANOWIĄCE
ZAGROŻENIE POŻAROWE**

obowiązująca na terenie spółki Alfa Terminal Szczecin Sp. z o.o.

Nadzór nad pracami szczególnie niebezpiecznymi sprawują pracownicy kadry kierowniczej działający w imieniu pracodawcy „Nadzorujący”, tj. Kierownicy i Zastępcy Kierowników oraz Mistrzowie Utrzymania Ruchu, którzy są odpowiedzialni i zobowiązani do ustalenia szczegółowych warunków BHP z podziałem obowiązków w tym zakresie w rozumieniu § 83.1. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy z dnia 26 września 1997r. Dz.U.03.169.1650. oraz art.208 §1 pkt.2 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks Pracy (Dz. U. z 1998r. Nr 2, poz.94 z póź. zmianami)". Nadzorujący ze strony zlecającego, zobowiązany jest przed rozpoczęciem prac do wydania pisemnego „Zezwolenia na wykonywanie pracy i protokołu przekazania miejsca pracy oraz ustalenia szczegółowych warunków BHP”.

Do prac szczególnie niebezpiecznych zaliczamy:

- Roboty budowlane, rozbiórkowe, remontowe i montażowe prowadzone bez wstrzymania ruchu zakładu lub jego części / szczegółowe wymagania są omówione w rozdziale „A”/
- Szczegółowe wymagania przy pracach remontowych, konserwacyjnych oraz usuwaniu awarii maszyn i urządzeń / szczegółowe wymagania są omówione w rozdziale „B”/
- Prace w zbiornikach, kanałach, wewnątrz urządzeń technicznych i w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych /szczegółowe wymagania są omówione w rozdziale „C”/
- Prace z użyciem materiałów niebezpiecznych
- Prace na wysokości /szczegółowe wymagania są omówione w części „D”/
- Inne prace o zwiększonym zagrożeniu lub wykonywane w utrudnionych warunkach oraz sytuacje, gdy jednocześnie w tym samym miejscu wykonują pracę pracownicy zatrudnieni przez różnych pracodawców,

I. Przed rozpoczęciem prac niebezpiecznych nadzorujący musi zapewnić:

1. Zastosowanie środków zabezpieczających:

- a. wyłączenie energii: elektrycznej, pneumatycznej, cieplnej, hydraulicznej itp. oraz zabezpieczyć przed przypadkowym załączeniem poprzez zamknięcie kluczem, kłódką oraz wywieszenie tablic **NIE ZAŁĄCZAĆ**
- b. zamontowanie w miarę możliwości blokad mechanicznych
- c. odpowiedni sprzęt techniczny: liny, podnośniki, wciągniki itp. /sprawny, spełniający wymogi bezpieczeństwa np: rejestracja i dopuszczenie do eksploatacji przez UDT/. Osoby obsługujące sprzęt techniczny podległy UDT muszą mieć odpowiednie uprawnienia eksploatacyjne
- d. wykonywanie prac elektrycznych przez elektryków posiadających odpowiednie zaświadczenia kwalifikacyjne

2. Odpowiednie środki ochrony indywidualnej: rękawice, osłony oczu lub twarzy, hełmy przeciwuderzeniowe, szelki bezpieczeństwa z amortyzatorami i linkami, półmaski p. pyłowe, maski całotwarzowe z odpowiednimi pochłaniaczami itp.

3. Instruktaż w zakresie bezpiecznego wykonania pracy wraz z zapoznaniem z obowiązującymi instrukcjami BHP np.: praca w zbiornikach, z materiałami niebezpiecznymi, na wysokości itp.

UWAGA!

Wszelkie prace w zbiornikach lub rozdzielniach elektrycznych pod napięciem mogą być wykonywane jedynie na podstawie pisemnego POLECENIA WYKONANIA PRAC zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 2.

Prace wykonywane wewnątrz zbiorników, w pomieszczeniach, w których występują gazy, pary trujące, duszące lub drażniące, przy których wymagane jest stosowanie środków ochrony indywidualnej; na wysokości pow. 2m z użyciem środków ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokości MUSZĄ BYĆ WYKONYWANE PRZEZ, CO NAJMNIEJ DWIE OSOBY

4. Odpowiednią obsadę osobową

5. Imienny podział pracy

- określić czynności jakie każdy z pracowników ma wykonać
- ustalić sposób wykonania czynności
- ustalić kolejność wykonania czynności przez poszczególnych pracowników

6. Skuteczną i niezawodną sygnalizację lub łączność między nadzorującym a wykonującymi prace

7. Przeprowadzenie próby sygnalizacji lub łączności

II. W trakcie pracy nadzorujący sprawdza:

- czy praca jest wykonywana zgodnie z poleceniami
- czy stosowane są środki ochrony indywidualnej
- czy nie ma zagrożenia dla bezpieczeństwa pracy

W RAZIE STWIERDZENIA ZAGROŻENIA DLA ZDROWIA LUB ŻYCIA PRACOWNIKÓW NALEŻY NATYCHMIAST WSTRZYMAĆ PRACĘ

III. Po wykonaniu pracy należy sprawdzić czy:

1. Poprawnie wykonano prace uzyskując zamierzone cele.
2. Wszystkie osoby opuściły miejsce pracy.
3. Wszystkie nie zamontowane materiały oraz narzędzia zostały usunięte z miejsca pracy.
4. Zostały założone osłony, obudowy lub inne przedmioty poprawiające bezpieczeństwo pracy.
5. Usunięto zainstalowane zabezpieczenia przed przypadkowym uruchomieniem.
6. W pobliżu miejsca pracy nie znajdują się osoby niepowołane.

IV. Przed ponownym uruchomieniem maszyny, urządzenia lub instalacji należy sprawdzić poprawność funkcjonowania poszczególnych zespołów oraz kompletność instalacji. Pozwolenie na ponowne przekazanie maszyny, urządzenia lub instalacji do eksploatacji wydaje nadzorujący.

Rozdział „A” ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PRACY PRZY WYKONYWANIU ROBÓT BUDOWLANYCH, ROZBIÓRKOWYCH, REMONTOWYCH, MONTAŻOWYCH I INNYCH PRAC BEZ WSTRZYMANIA RUCHU ZAKŁADU LUB JEGO CZĘŚCI OBOWIĄZUJĄCA NA TERENIE SPÓŁEK

1. Roboty budowlane, rozbiórkowe, remontowe i montażowe prowadzone bez wstrzymania ruchu zakładu lub jego części w miejscach przebywania pracowników zatrudnionych przy innych pracach lub działania maszyn i urządzeń technicznych muszą być organizowane w sposób nienarażający pracowników na niebezpieczeństwa i uciążliwości wynikające z prowadzonych robót z jednoczesnym zastosowaniem szczególnych środków ostrożności.
2. Przed rozpoczęciem w/w robót **Nadzorujący** oraz osoba **Kierująca** robotami ze strony wykonawcy musi ustalić, w podpisany dokument „Zezwolenie na wykonywanie pracy i protokół przekazania miejsca pracy „ / załącznik nr 3 /, szczegółowe warunki bezpieczeństwa i higieny z podziałem obowiązków w tym zakresie.
3. O prowadzonych robotach oraz niezbędnych środkach bezpieczeństwa, jakie należy stosować w czasie trwania prac, pracownik nadzorujący prace musi poinformować pracowników przebywających lub mogących przebywać na terenie prowadzenia robót albo w jego sąsiedztwie.
4. Teren prowadzenia w/w robót powinien być wydzielony i wyraźnie oznakowany. W miejscach niebezpiecznych należy umieścić znaki informujące o rodzaju zagrożenia oraz stosować inne środki zabezpieczające przed skutkami zagrożeń / siatki, barierki itp./ . Za wykonanie powyższego odpowiada osoba **Kierująca** pracami ze strony wykonawcy.
5. Spawanie, cięcie, szlifowanie materiałów lub używanie otwartego płomienia w związku z wymienionymi wyżej pracami wymaga pisemnego zezwolenia wydawanego przez osoby wyznaczone przez Dyrektora Spółki, lub kierownika Utrzymania ruchu.

Rozdział „B” SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA PRZY PRACACH REMONTOWYCH, KONSERWACYJNYCH ORAZ USUWANIU AWARII MASZYN I URZĄDZEŃ

Prace mogą być wykonywane przy zachowaniu szczególnej ostrożności i pod warunkiem spełnienia n/w wymagań:

Decyzję o rozpoczęciu prac remontowych, konserwacyjnych lub związanych z usuwaniem awarii podejmuje osoba kierująca pracami w porozumieniu z kierownikiem wydziału, na którego terenie prace te są wykonywane oraz ustala z nim zakres i sposób ich wykonania, a także warunki bezpieczeństwa pracy. Osoba kierująca pracami przygotowuje niezbędne materiały, narzędzia i środki ochrony indywidualnej oraz udziela instruktażu na temat bezpieczeństwa podczas wykonywania zamierzonych czynności a także odpowiada za wykonanie poniższych czynności przed dopuszczeniem pracowników do wykonywania prac:

1. Zabezpieczeniu urządzenia przed przypadkowym uruchomieniem poprzez:
 - Wyłączenie wyłącznikiem obwodów elektrycznych urządzeń, przy których mają być wykonywane prace
 - Uzyskanie widocznej przerwy izolacyjnej w obwodach zasilania / np.: poprzez wyjęcie wkładek bezpiecznikowych/
 - Wywieszenie przy wyłączniku głównym i w widocznym miejscu na urządzeniu oraz na pulpitach sterowniczych tablice Uwaga Remont-Nie załączać,
 - Sprawdzenie czy w obwodach elektrycznych nie płynie prąd. Prace te wykonuje wyłącznie elektryk posiadający ważne świadectwo kwalifikacyjne na polecenie osoby kierującej pracami.
2. Odłączeniu innych rodzajów energii (pneumatyczną, hydrauliczną, ciepłą)
3. Zastosowaniu wymaganych zabezpieczeń mechanicznych przed poruszeniem się części lub zespołów maszyn – zastosowanie blokad mechanicznych, rozsprzęglenie napędów itp.
4. Sprawdzenie czy pracownicy są odpowiednio ubrani, mają sprawne narzędzia i posiadają niezbędne środki ochrony indywidualnej
5. Po zakończeniu prac należy
 - usunąć wszystkie narzędzia i materiały oraz sprawdzić zamocowanie wszystkich osłon i funkcjonowanie wszystkich zabezpieczeń.
 - sprawdzić czy wszyscy ludzie opuścili miejsce wykonywania prac, a załączenie urządzenia nie spowoduje zagrożenia
 - przekazać osobie kierującej pracami informację o zakończeniu prac i możliwości bezpiecznego uruchomienia urządzenia

Spełnienie powyższych wymagań musi być odnotowane w dokumencie: "Zezwolenie na wykonywanie pracy i protokół przekazania miejsca pracy" załącznik nr 3

Decyzje o uruchomieniu maszyny po zakończeniu prac podejmuje osoba kierująca pracami w porozumieniu z kierownikiem wydziału po upewnieniu się, że wszystkie prace zostały wykonane, a uruchomienie urządzenia nie spowoduje zagrożenia.

Prace konserwacyjne i naprawcze instalacji sprężonego powietrza, instalacji hydraulicznych i grzewczych mogą być wykonywane tylko w stanie bezciśnieniowym.

ZABRANIA SIĘ:

Wykonywania jakichkolwiek prac naprawczych bez upewnienia się, że dane urządzenie jest wyłączone w sposób określony w niniejszej instrukcji.

Uruchamiania jakichkolwiek napędów, instalacji bez wyraźnego polecenia osoby kierującej pracami.

Samowolnego załączania układów zasilania, sterowania, systemów odpylania oraz innych układów pomocniczych.

Ingerowania w instalacje elektryczne urządzeń ciągu technologicznego na urządzeniach, którego są wykonywane prace, samowolnego załączania zasilania, wkładania bezpieczników itp. Prace te może wykonać jedynie elektryk na wyraźne polecenie osoby kierującej pracami.

Rozdział „C”

Szczegółowe wymagania przy prowadzeniu prac wewnątrz: zbiorników, kanałów, urządzeń technicznych i w innych przestrzeniach zamkniętych

1. Podjęcie i prowadzenie pracy w zbiornikach wymienionych w wykazie nr 1 może nastąpić jedynie na podstawie pisemnego polecenia wykonania pracy - załącznik nr 2.
2. Przy pracy w zbiornikach należy zapewnić stały nadzór. Osoba wydająca polecenie takiej pracy musi sprawdzić czy przygotowania organizacyjne i techniczne zapewniają bezpieczeństwo pracownikom podczas wykonywania pracy.
3. W czasie pracy w zbiorniku należy zapewnić możliwość udzielenia pracownikowi natychmiastowej, pierwszej pomocy w razie nagłej potrzeby lub wypadku.
4. Prace w zbiorniku mogą być podjęte i prowadzone po spełnieniu następujących wymagań:
5. Przed rozpoczęciem pracy osoba odpowiedzialna za te prace - kierujący pracami musi:
 - zapewnić stały nadzór
 - zapewnić niezbędne środki ochrony zbiorowej i (lub) indywidualnej
 - zapewnić przy pomocy drabin bezpieczne wejście do zbiorników i wyjście
 - zapewnić bezpieczeństwo w pracy
 - zapewnić możliwość natychmiastowej ewakuacji i szybką pomoc w razie wypadku
 - przed rozpoczęciem pracy przeprowadzić próbną ewakuację pracowników
6. Wymagania dotyczące zbiornika:
 - zbiornik należy opróżnić i wstępnie oczyścić poprzez przemycie, przedmuchanie parą lub gazem obojętnym oraz powietrzem,
 - PRZEDMUCHANIE TLENEM JEST NIEDOPUSZCZALNE
 - w razie zagrożenia pożarem należy stosować odpowiednie środki ochrony p.poż.
 - odłączyć od zbiornika dopływ materiałów, substancji i czynników z innych zbiorników i instalacji
 - znajdujące się wewnątrz zbiornika grzejniki i urządzenia ruchome należy odłączyć od źródeł zasilania
 - na czas pracy w zbiorniku należy wyłączyć z ruchu lub unieruchomić tory kolejowe, zwrotnice, przenośniki, miejsca zsypu itp. znajdujące się nad zbiornikiem
 - bezpośrednio przed przystąpieniem do pracy wewnątrz zbiornika powietrze w zbiorniku należy zbadać na zawartość tlenu oraz gazów i par substancji toksycznych i palnych,
 - temperatura powietrza w zbiorniku musi być bezpieczna dla człowieka

7. Przed wykonaniem prac w kanale lub studzience kanalizacyjnej należy przewietrzyć dany odcinek kanału, pozostawiając otwarte włady, oraz wyłączyć z użytkowania ten odcinek kanalizacyjny, a jeżeli jest to niemożliwe – maksymalnie ograniczyć spływ ścieków.
8. Bezpośrednio przed przystąpieniem do pracy w zbiorniku osoba kierująca pracami jest obowiązana poinformować osoby wykonujące te prace o:
 - zakresie pracy jaką ma być wykonana
 - rodzaju zagrożeń, jakie mogą wystąpić
 - niezbędnych środkach ochrony zbiorowej i indywidualnej oraz o sposobie ich stosowania
 - sposobie sygnalizacji między pracującymi wewnątrz zbiornika, a asekurującymi ich na zewnątrz zbiornika,
 - postępowaniu w razie wystąpienia zagrożenia.
9. Pracownik lub pracownicy wykonujący prace wewnątrz zbiornika muszą być asekurovani, co najmniej przez jedną osobę znajdującą się na zewnątrz. Osoba asekurująca musi być w stałym kontakcie z pracownikami znajdującymi się wewnątrz zbiornika oraz mieć możliwość niezwłocznego powiadomienia innych osób mogących, w razie potrzeby niezwłocznie udzielić pomocy
10. Pracownik wchodzący do wnętrza zbiornika musi być wyposażony w odpowiednie środki ochrony indywidualnej, a w szczególności:
 - szelki bezpieczeństwa z linką umocowana do odpowiednio wytrzymałego elementu konstrukcji zewnętrznej
 - hełm ochronny i odzież ochronną
 - sprzęt izolujący ochronny układu oddechowego.
11. Wyposażenie w środki ochrony indywidualnej osoby asekurującej powinno być takie jak wyposażenie pracowników wchodzących do wnętrza zbiornika.
12. Niestosowanie ochron układu oddechowego jest dopuszczalne wyłącznie w warunkach, gdy zawartość tlenu w powietrzu zbiornika wynosi, co najmniej 18% oraz gdy w powietrzu tym nie występują substancje szkodliwe dla zdrowia w stężeniu przekraczającym najwyższe dopuszczalne stężenia czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy ani nie istnieje niebezpieczeństwo ich wystąpienia podczas przebywania pracownika w zbiorniku.
13. Decyzję o zastosowaniu przez pracowników ochron układu oddechowego w związku ze spełnieniem warunków, o których mowa w p.12 może podjąć jedynie osoba kierująca pracownikami.
14. W czasie przebywania pracowników wewnątrz zbiornika wszystkie włady muszą być otwarte, a jeśli nie jest to wystarczające do utrzymania wymaganych parametrów powietrza należy w tym czasie stosować stały nadmuch powietrza.
15. Wnętrze zbiornika powinno być oświetlone przy użyciu światła elektrycznego o bezpiecznym napięciu.
16. Transport narzędzi, innych przedmiotów i materiałów wewnątrz zbiornika musi odbywać się w sposób nieistwarzający zagrożeń i uciążliwości dla zatrudnionych tam pracowników.
17. Jeżeli istnieje możliwość powstania stężeń wybuchowych w zbiorniku, należy zastosować środki zapobiegające wybuchowi.
18. Jeżeli praca ma być wykonana wewnątrz zbiornika zawierającego materiały płynne lub sypkie, w którym istnieje możliwość utonięcia lub zasypania pracownika – niezależnie od zabezpieczenia odpowiednimi środkami ochrony indywidualnej-pracownik musi być opuszczany do wnętrza na pomoście lub innym urządzeniu umożliwiającym bezpieczne wykonanie pracy

WYKAZ NR 1

WYKAZ ZBIORNIKÓW, W KTÓRYCH PODJĘCIE I PROWADZENIE PRACY JEST DOZWOLONE JEDYNNIE NA PODSTAWIE PISEMNEGO POLECENIA WYKONANIA PRACY

- Rurociągi
- Zbiorniki ścieków, wody i kondensatu, studzienki kanalizacyjne na terenie Spółki
- Cysterny kolejowe
- POZOSTAŁE

Rozdział „D”

ZASADY BEZPIECZNEJ PRACY PRZY PRACACH WYKONYWANYCH NA WYSOKOŚCI.

1. Pracą na wysokości jest praca wykonywana na powierzchni znajdującej się na wysokości, co najmniej 1,0m nad poziomem podłogi lub ziemi.
2. Do pracy na wysokości nie zalicza się pracy na powierzchni, niezależnie od wysokości, na jakiej się znajduje, jeżeli powierzchnia ta osłonięta jest ze wszystkich stron do wysokości, co najmniej 1,5m pełnymi ścianami lub ścianami z oknami oszklonymi lub wyposażona jest w inne stałe konstrukcje lub urządzenia chroniące pracownika przed upadkiem z wysokości.
3. Na powierzchniach wzniesionych na wysokość powyżej 1,0m nad poziomem podłogi lub ziemi, na których w związku z wykonywaną pracą mogą przebywać pracownicy, lub służących jako przejścia, powinny być zainstalowane balustrady składające się z poręczy ochronnych umieszczonych na wysokości, co najmniej 1,1m i krawężników o wysokości, co najmniej 0,15m. Pomiędzy poręczą i krawężnikiem powinna być umieszczona w połowie wysokości poprzeczka lub przestrzeń ta powinna być wypełniona w sposób uniemożliwiający wypadnięcie osób. Jeżeli ze względu na rodzaj i warunki wykonywania prac na wysokości zastosowanie balustrad, o których mowa w pkt.3, jest niemożliwe, należy stosować inne skuteczne środki ochrony pracowników przed upadkiem z wysokości, odpowiednie do rodzaju i warunków wykonywania pracy. Wymagania te nie dotyczą ramp przeładunkowych.
4. Prace na wysokości powinny być organizowane i wykonywane w sposób niezmuszający pracownika do wychylania się poza poręcz balustrady lub obrys urządzenia, na którym stoi.
5. Przy pracach na: drabinach, kłamrach, rusztowaniach i innych podwyższeniach nieprzeznaczonych na pobyt ludzi, na wysokości do 2m nad poziomem podłogi lub ziemi niewymagających od pracownika wychylania się poza obrys urządzenia, na którym stoi, albo przyjmowania innej wymuszonej pozycji ciała grożącej upadkiem z wysokości, należy zapewnić, aby:

- drabiny, kłamry, rusztowania, pomosty i inne urządzenia były stabilne i zabezpieczone przed nieprzewidywaną zmianą położenia oraz posiadały odpowiednią wytrzymałość na przewidywane obciążenie,
- pomost roboczy spełniał następujące wymagania:
- powierzchnia pomostu powinna być wystarczająca dla pracowników, narzędzi i niezbędnych materiałów,
- podłoga powinna być pozioma i równa, trwale umocowana do elementów konstrukcyjnych pomostu,
- w widocznym miejscu pomostu powinny być umieszczone czytelne informacje o wielkości dopuszczalnego obciążenia.

Przy pracach wykonywanych na galeriach, pomostach, podestach i innych podwyższeniach, o których mowa w punkcie 5, jeżeli rodzaj pracy wymaga od pracownika wychylenia się poza balustradę lub obrys urządzenia, na którym stoi, albo przyjmowania innej wymuszonej pozycji ciała grożącej upadkiem z wysokości oraz przy pracach na: słupach, masztach, konstrukcjach wieżowych, kominach, konstrukcjach budowlanych bez stropów, a także przy ustawianiu lub rozbiórce rusztowań oraz przy pracach na drabinach i kłamrach na wysokości powyżej 2m nad poziomem terenu zewnętrznego lub podłogi należy w szczególności:

- przed rozpoczęciem prac sprawdzić stan techniczny konstrukcji lub urządzeń, na których mają być wykonywane prace, w tych ich stabilność, wytrzymałość na przewidywane obciążenie oraz zabezpieczenie przed nieprzewidywaną zmianą położenia, a także stan techniczny stałych elementów konstrukcji lub urządzeń mających służyć do mocowania linek bezpieczeństwa,
- zapewnić stosowanie przez pracowników, odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac, sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości jak: szelki bezpieczeństwa z linką bezpieczeństwa przymocowaną do stałych elementów konstrukcji, szelki bezpieczeństwa z pasem biodrowym (do prac w podparciu - na słupach, masztach itp.),
- zapewnić stosowanie przez pracowników hełmów ochronnych przeznaczonych do prac na wysokości (z paskiem podbródkowym)

6.1. Przy pracach wykonywanych na rusztowaniach na wysokości powyżej 2m od otaczającego poziomu podłogi lub terenu zewnętrznego oraz na podestach ruchomych wiszących należy w szczególności:

- zapewnić bezpieczeństwo przy komunikacji pionowej i dojścia do stanowiska pracy,
- zapewnić stabilność rusztowań i odpowiednią ich wytrzymałość na przewidywane obciążenia,
- przed rozpoczęciem użytkowania rusztowania należy dokonać odbioru technicznego z wpisem tego faktu do dziennika budowy lub w zezwoleniu wykonywania pracy.

6.2. Rusztowania i podesty ruchome wiszące powinny spełniać wymagania określone odpowiednio w odrębnych przepisach oraz w Polskich Normach.

- DO WYKONYWANIA PRAC NA WYSOKOŚCI MOGĄ BYĆ DOPUSZCZENI TYLKO PRACOWNICY POSIADAJĄCY AKTUALNE ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE DOPUSZCZAJĄCE PRACOWNIKA DO WYKONYWANIA PRAC NA WYSOKOŚCI ORAZ UDOKUMENTOWANE PRZESZKOLENIE W ZAKRESIE BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA PRAC NA WYSOKOŚCI.
- STOSOWANE ZABEZPIECZENIA CHRONIĄCE PRZED UPADKIEM Z WYSOKOŚCI: SZELKI BEZPIECZEŃSTWA, LINKI BEZPIECZEŃSTWA Z AMORTYZATOREM, LINY ZACZEPOWE I INNE AKCESORIA MUSZĄ POSIADAĆ KARTĘ KONTROLI STANU TECHNICZNEGO.
- ZA WYZNACZENIE OBSZARU ZAGROŻENIA PRZY WYKONYWANIU PRAC NA WYSOKOŚCI, WŁAŚCIWE OZNAKOWANIE TABLICAMI BEZPIECZEŃSTWA, ZABEZPIECZENIE ZA POMOCĄ OGRODZEŃ I TAŚM OSTRZEGAWCZYCH ODPOWIADA OSOBA KIERUJĄCA PRACAMI.
- W OBSZARZE GDZIE SĄ WYKONYWANE PRACE NA WYSOKOŚCI MOGĄ SIĘ PORUSZAĆ TYLKO OSOBY UPRAWNIONE W KASKACH OCHRONNYCH I Z ZACHOWANIEM SZCZEGÓLNYCH ŚRODKÓW OSTROŻNOŚCI.
- PRZY WYKONYWANIU PRAC NA WYSOKOŚCI NALEŻY ZWRÓCIĆ SZCZEGÓLNA UWAGĘ NA ZACHOWANIE WŁAŚCIWEGO PORZĄDKU NA STANOWISKU PRACY W TRAKCIE JEJ WYKONYWANIA JAK RÓWNIEŻ PO ZAKOŃCZENIU PRACY. NIE POZOSTAWIAĆ NA RUSZTOWANIACH, POMOSTACH ROBOCZYCH, ELEMENTACH KONSTRUKCJI ŻADNYCH NARZĘDZI, ŚRUB ORAZ INNYCH PRZEDMIOTÓW MOGĄCYCH SPAŚĆ I STWORZYĆ ZAGROŻENIE DLA INNYCH OSÓB.

Szczecin Styczeń 2018

Opracował:

D. Mazur



CZŁONEK ZARZĄDU

Zatwierdził:

Dyr. Mirosław Malinowski



Mirosław Malinowski

Kronospan	Instrukcja Zezwolenia na prace z użyciem otwartego ognia	
-----------	---	--

1. Zakres obowiązywania

Niniejsza instrukcja obowiązuje dla wszystkich maszyn i urządzeń w zakładach Kronospan. Jeżeli w zakładzie zachodzi konieczność określenia obszarów, w których mogą być stale przeprowadzane prace z użyciem otwartego ognia (np. na obszarze warsztatu), należy dla tych obszarów sporządzić specjalną instrukcję opisującą istniejące tam zagrożenia. We wszystkich obszarach nie określonych szczegółowo należy prowadzić prace z użyciem otwartego ognia tylko na podstawie pisemnego zezwolenia. Firmy obce nie mogą w żadnym wypadku prowadzić takich prac bez zezwolenia pisemnego.

2. Ważność

Niniejsza instrukcja wchodzi w życie z dniem jej podania do wiadomości.

3. Unieważnienie

Niniejsza instrukcja zastępuje wszystkie instrukcje, postanowienia czy informacje, podobne tematy lub treści. W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z autorem niniejszej instrukcji.

4. Podstawy prawne

- Przepisy branżowej organizacji przedsiębiorstw (zakładu ubezpieczeń) dotyczący BHP
- BGV A1 (BHP A1) - przepisy ogólne
- BGV D1 spawanie, cięcie i przepisy pokrewne

5. Postanowienia

- 5.1 Upoważnienie do wystawiania zezwoleń na prace z użyciem otwartego ognia posiada osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo ppoż na podstawie organigramu.
- 5.2 Należy używać tylko zezwoleń wystawionych przez Kronospan (druk zezwolenia obowiązujący wewnątrz zakładu). Zezwolenie to zawiera przepisu bezpieczeństwa określone przez Niemiecki Związek Techniki Spawalniczej e.V. (DVS) i Federalnego Związku Przemysłu Niemieckiego e.V. (BDI).
Inne zaświadczenia tracą swoją ważność z dniem wejścia w życie niniejszej instrukcji i nie należy ich stosować.
- 5.3 Osobą odpowiedzialną za ustalenie środków bezpieczeństwa w zezwoleniu, przed, w trakcie i po zakończeniu prac związanych z zagrożeniem pożarowym, zagrożeniem wybuchem, niebezpieczeństwem pożaru, jest specjalista do spraw ppoż.
- 5.4 Osoba upoważniona do podpisywania zezwoleń podejmuje wszystkie niezbędne kroki we współpracy ze specjalistą do spraw ppoż.
- 5.5 Podręczny sprzęt gaśniczy zostanie dostosowany do miejsca prowadzonych prac.
- 5.6 Zezwolenie będzie wystawione w 3 egzemplarzach:
 - 1 egzemplarz (biały) pozostaje u wystawiającego (zleceniodawcy)
 - 1 egzemplarz (czerwony) ma być dostępny w miejscu pracy, u wykonawcy (firmy wykonującej prace)
 - 1 egzemplarz (zielony) należy przekazać specjalście do spraw ppoż **przed rozpoczęciem prac** (w tym samym dniu), (w niedziele i święta lub na nocnej zmianie należy przekazać ten egzemplarz mistrzowi zmianowemu)
- 5.7 Zezwolenie może zostać wydane maksymalnie na czas 24 godzin.

6. Literatura

Dalsze informacje dotyczące zastosowania i wyboru właściwych środków przy pracach pożarowo-niebezpiecznych, są dostępne w następujących regulacjach i biuletynach informacyjnych (dostępnych za pośrednictwem PEL):

- vDs 2008: **Prace pożarowo-niebezpieczne, Przepisy Przeciwpożarowe**
- VdS 2047: **Przepisy bezpieczeństwa przy pracach pożarowo-niebezpiecznych**

Zezwolenie na prace z użyciem otwartego ognia

(Dokument jest bezwzględnie wymagany **przed** rozpoczęciem prac)

A	Zlecniodawca								
	Wykonawca								
	Miejsce Pracy (Budynek/Pomieszczenie)								
	Opis prac (np. spawanie konstrukcji)								
B	Rodzaj prac	☐ Spawanie / Cięcie	☐ Lutowanie / Łączenie na gorąco						
		☐ Szlifowanie	☐ Pozostałe						
C	Czas prac i strefa zagrożenia	Przewidywany czas pracy	Strefa zagrożenia						
		Rozpoczęcie: ____ / ____ / ____ - ____ : ____ godz.	W promieniu ____ m						
		Zakończenie: ____ / ____ / ____ - ____ : ____ godz.	Wysokości ____ m. - Głębokość ____ m.						
D	Likwidacja zagrożenia pożarowego	Tak. Nie. z. * (*) Nie dotyczy ☐ ☐ Usunąć palne przedmioty i materiały (także zapylenie) ☐ ☐ Usunąć obudowy, osłony gdy wykonane są z materiału palnego ☐ ☐ W odpowiedni sposób przykryć te materiały palne, których nie można usunąć ☐ ☐ Miejsce pracy zmoczyć wodą / utrzymać odpowiednią wilgoć ☐ ☐ Uszczelnić otwory (szczeliny, fugi, szpary) ☐ ☐ Uszczelnić otwory rurowe, rynnowe, kominowe, do sąsiednich obszarów ☐ ☐ Wyłączyć urządzenie produkcyjno-transportowe ☐ ☐ _____							
	Kroki przygotowawcze	☐ ☐ Usunąć całkowicie zapylenie ☐ ☐ Usunąć wszystkie pozostałe materiały mogące doprowadzić do eksplozji ☐ ☐ Usunąć zbiorniki i naczynia z niebezpieczną zawartością lub jej resztkami ☐ ☐ Zlikwidować niebezpieczną eksplozję w rurociągach (opróżnić, zneutralizować, zamknąć) ☐ ☐ Uszczelnić zbiorniki stałe, urządzeń, rurociągi z zawartością mat. eksplozyjnych ☐ ☐ Środki techniczne pomiaru składu powietrza w instalacjach (lub neutralizacja) ☐ ☐ Środki techniczne pomiaru składu powietrza w pomieszczeniach ☐ ☐ Kontrola środków technicznych pomiaru składu powietrza ☐ ☐ Zainstalować przyrządy wykrywania gazu ☐ ☐ _____							
E	Przygotowanie urządzeń gaśniczych	☐ ☐ Gaśnice ☐ Wodna ☐ CO2 ☐ Proszkowa ☐ _____ ☐ ☐ Hydrant ścienny / Wąż z prądownicą pod ciśnieniem w miejscu prac ☐ ☐ Wiadro z wodą w miejscu prac ☐ ☐ Koc gaśniczy ☐ ☐ Powiadomienie straży pożarnej ☐ ☐ Wszystkie urządzenia gaśnicze sprawne (w przeciwnym razie wymagane dodatkowe kroki) ☐ ☐ _____							
		F	Kontrola i alarmowanie	☐ ☐ Nadzór ppoż w czasie prowadzenia prac Nazwisko: _____ ☐ ☐ Nadzór ppoż po zakończeniu prac, przez okres: _____ godz. Nazwisko: _____ ☐ ☐ Znanie miejsca zainstalowania najbliższego przycisku ppoż ☐ ☐ Znanie miejsca najbliższego telefonu, Numer do Straży Pożarnej 943730407 ☐ ☐ Kontrola dodatkowa przy pomocy przenośnych urządzeń sygnalizacji po zakończeniu prac ☐ ☐ _____					
G	Dopuszczenie, zezwolenie na prace (Przed rozpoczęciem prac muszą być złożone wszystkie podpisy)			Prace można rozpocząć pod warunkiem, że czynności określone w p. D+E+F są skontrolowane, zachowane i wystarczające do wykonania prac Nazwisko i podpis kierownika zakładu lub pełnomocnika (Zlecniodawcy): _____ Czynności określone w p. D+E+F są wykonane przez: Nazwisko i podpis _____ Nazwisko i podpis przedsiębiorcy lub pełnomocnika (wykonawcy): _____ Podpis wykonującego prace: _____ Data i godzina: _____					
				H	Potwierdzenie kontroli pod względem ppoż. (gdy zlecono)	Regularna kontrola miejsca pracy pod względem ppoż: Nazwisko: _____ Data - Godzina - Podpis: ____ / ____ / ____ - ____ : ____ godz. - _____ Data - Godzina - Podpis: ____ / ____ / ____ - ____ : ____ godz. - _____ Data - Godzina - Podpis: ____ / ____ / ____ - ____ : ____ godz. - _____ Data - Godzina - Podpis: ____ / ____ / ____ - ____ : ____ godz. - _____			
						J	Likwidacja miejsca pracy i zabezpieczeń ppoż.	Po zakończeniu prac przez: Nazwisko: _____ Data - Godzina - Podpis: ____ / ____ / ____ - ____ : ____ godz. - _____	

Szczecin 16.03.2017 r.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bhp Dz.U. nr. 169 poz. 1650 z 2003r. oraz na podstawie art. 225 KP wprowadzam do stosowania poniższe wykazy:

WYKAZ PRAC SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH


1. Prace wykonywane na wysokości powyżej 1 m z wykorzystaniem drabin i innych środków chroniących przed upadkiem z wysokości, zejście – wejście do ładowni statku, wymiana chwytnika przy urządzeniach dźwigowych, budowa rusztowania.
2. Prace związane z funkcjonowaniem instalacji elektrycznych i rozdzielni niskiego i średniego napięcia.

WYKAZ RODZAJÓW PRAC, KTÓRE POWINNY BYĆ WYKONYWANE PRZEZ CO NAJMNIEJ DWIE OSOBY

1. Prace spawalnicze, cięcie gazowe i elektryczne oraz inne prace wymagające posługiwania się otwartym źródłem ognia w pomieszczeniach zamkniętych albo w pomieszczeniach zagrożonych pożarem lub wybuchem.
2. Prace związane z konserwacją, montażem i naprawą dźwigów, suwnic i żurawi.
3. Prace wykonywane na wysokości powyżej 2 m w przypadkach, w których wymagane jest zastosowanie środków ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokości.
4. Prace przy urządzeniach elektromagnetycznych znajdujących się całkowicie lub częściowo pod napięciem z wyjątkiem wymiany bezpieczników lub żarówek na obwodach do 1 kV.
5. Cumowanie statku przy nabrzeżu.
6. Prace trymerskie w ładowni statku.

Uwaga: W przypadku prac na instalacjach elektrycznych znajdujących się całkowicie lub częściowo pod napięciem wymagana jest asekuracja przez drugiego pracownika posiadającego stosowne uprawnienia elektryczne. W pozostałych przypadkach asekurację może zapewnić każdy pracownik.

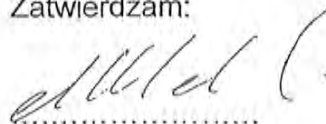
Opracował :


.....
Specjalista ds. bhp

Uzgodniono:


.....
Przedstawiciel pracowników

Zatwierdzam:


.....
Pracodawca



Alfa Terminal Szczecin Sp. z o.o.
ul. Nad Odrą 10 · 71-833 Szczecin · Poland
T +48 91 4247 882 · F +48 91 4247 820

Załącznik nr 1 do Umowy/Zamówienia nr.....

TARYFIKATOR KAR		
Za nieprzestrzeganie zasad lub przepisów BHP, przeciwpożarowych lub ochrony środowiska		
Lp.	Rodzaj naruszenia (każdorazowe stwierdzenie)	Wysokość kary (PLN)
OGÓLNE		
1	Naruszenie przez pracownika <i>Wykonawcy</i> lub któregośkolwiek z jego podwykonawców systemu przepustkowego (używanie nieswoich przepustek, zamienianie się przepustkami, używanie przepustek nieważnych lub podrobionych, niszczenie przepustek, brak czytelności)	1 000
2	Brak aktualnych szkoleń BHP lub badań lekarskich pracowników <i>Wykonawcy</i> lub któregośkolwiek z jego podwykonawców	2 000 za każdego pracownika
3	Pracownik bez wymaganych środków ochrony indywidualnej (kamizelki odblaskowej, kasku ochronnego, obuwia ochronnego i innych środków ochrony indywidualnej wymaganych na terenie Alfa Terminal Szczecin)	1 000
4	Brak kamizelki ostrzegawczej z logotypem umożliwiającej identyfikację firmy u pracownika <i>Wykonawcy</i> lub któregośkolwiek z jego podwykonawców	1 000
5	Zatrudnienie podwykonawcy bez uzgodnienia z Alfa Terminal Szczecin	10 000
6	Wnoszenie alkoholu lub środków odurzających na teren Alfa Terminal Szczecin	1 000
7	Pracownik pod wpływem alkoholu lub środków odurzających	10 000
8	Spożywanie alkoholu lub stosowanie środków odurzających na terenie Alfa Terminal Szczecin	10 000
9	Palenie tytoniu, papierosów elektronicznych w miejscu do tego nieprzeznaczonym	5 000
10	Dopuszczenie do wykonywania prac <i>Wykonawcy</i> lub któregośkolwiek z jego podwykonawców bez kierownika/brygadzysty do kierowania pracownikami ze strony <i>Wykonawcy</i> lub któregośkolwiek z jego podwykonawców	3 000
11	Prowadzenie przez pracownika <i>Wykonawcy</i> lub któregośkolwiek z jego podwykonawców prac niebezpiecznych pod względem pożarowym bez wymaganego zezwolenia, oceny zagrożenia pożarowego, odpowiednich zezwoleń oraz sprzętu gaśniczego	3 000
12	Nieutrzymywanie porządku, zaśmiecanie terenu na obszarze prowadzonych prac i na terenie zakładu Alfa Terminal Szczecin	2 000
13	Spowodowanie wypadku przez pracownika <i>Wykonawcy</i> lub któregośkolwiek z jego podwykonawców	5 000
14	Świadome narażenie pracownika na utratę zdrowia lub życia poprzez wydanie polecenia wykonania pracy zagrażającej ich życiu bez właściwej organizacji, koordynacji i zabezpieczeń (praca w wykopach, na wysokości, w zbiornikach, na czynnych instalacjach elektroenergetycznych/przesyłowych/technologicznych)	10 000



Alfa Terminal Szczecin Sp. z o.o.
ul. Nad Odrą 10 · 71-833 Szczecin · Poland
T +48 91 4247 882 · F +48 91 4247 820

15	Spowodowanie z winy pracownika <i>Wykonawcy</i> lub któregośkolwiek z jego podwykonawców ciężkiego, zbiorowego lub śmiertelnego wypadku przy pracy	50 000 – 200 000
16	Kradzież lub usiłowanie kradzieży przez pracownika <i>Wykonawcy</i> lub któregośkolwiek z jego podwykonawców	1 000 – 50 000
PORUSZANIE SIĘ PO ALFA TERMINAL SZCZECIN		
17	Poruszanie się po Alfa Terminal Szczecin poza wyznaczonymi drogami (maszyny/pojazdy) i ciągami pieszymi	1 000
18	Wjazd na nabrzeże bez zezwolenia/awizacji	1 000
19	Nieprzestrzeganie przez pracownika <i>Wykonawcy</i> lub któregośkolwiek z jego podwykonawców przepisów o ruchu drogowym oraz wewnętrznych zasad poruszania się po zakładzie, niestosowanie się do oznakowania pionowego i poziomego	1 000
20	Parkowanie w miejscach do tego nieprzeznaczonych	1 000
21	Wejście przez pracownika <i>Wykonawcy</i> lub któregośkolwiek z jego podwykonawców na teren zakładu Alfa Terminal Szczecin lub do pomieszczeń technicznych i poruszanie się po nim bez upoważnienia	1 000
22	Zablokowanie przejazdu kolejowego przez pracownika <i>Wykonawcy</i> lub któregośkolwiek z jego podwykonawców	2 000
23	Wjazd pod skład manewrowy na przejeździe kolejowym po uprzednim zatrzymaniu się przed przejazdem przez pracownika <i>Wykonawcy</i> lub któregośkolwiek z jego podwykonawców	3 000
24	Poruszanie się po torowisku kolejowym bez zezwolenia przez pracownika <i>Wykonawcy</i> lub któregośkolwiek z jego podwykonawców	1 000
25	Blokowanie dróg ewakuacyjnych, wyjść ewakuacyjnych, blokowanie dostępu do środków przeciwpożarowych	2 000
26	Uszkodzenie krawężników, chodników, studzienek, barier, trawników itp.	2 000 + koszt naprawy
27	Mycie sprzętu w miejscach niedozwolonych i bez zgody odpowiedniego pracownika Alfa Terminal Szczecin	2 000
PROWADZENIE PRAC NA TERENIE ALFA TERMINAL SZCZECIN		
28	Brak lub niewłaściwe zabezpieczenie prowadzonych prac budowlanych (w tym wykopów)	3 000
29	Nieprawidłowe składowanie materiałów / urobku np. przy ciągach komunikacyjnych bądź w miejscu niedozwolonym lub nieustalonym z Alfa Terminal Szczecin	4 000
30	Wykonywanie prac na wysokości przez pracownika <i>Wykonawcy</i> lub któregośkolwiek z jego podwykonawców bez zabezpieczeń przed upadkiem z wysokości	5 000
31	Brak odbioru i dopuszczenia do użytkowania rusztowań	1 000
32	Mocowanie i pozostawianie butli z gazami technicznymi w miejscach niedozwolonych	2 000

33	Zanieczyszczenie gleby i powierzchni ziemi substancjami niebezpiecznymi lub mieszaninami chemicznymi (m.in. oleje, smary, farby) przez pracownika <i>Wykonawcy</i> lub któregośkolwiek z jego podwykonawców	3 000 + wszystkie poniesione dodatkowe koszty związane z zanieczyszczeniem + utylizacja zanieczyszczonej gleby + przywrócenie do stanu pierwotnego
MASZYNY I NARZĘDZIA		
34	Używanie przez pracownika <i>Wykonawcy</i> lub któregośkolwiek z jego podwykonawców uszkodzonego lub niewłaściwego zawiesia	3 000
35	Prowadzenie przez pracownika <i>Wykonawcy</i> lub któregośkolwiek z jego podwykonawców maszyn, pojazdów i urządzeń (własnych lub własności Alfa Terminal Szczecin) bez posiadania odpowiednich uprawnień	4 000
36	Eksploatacja urządzeń przez pracownika <i>Wykonawcy</i> lub któregośkolwiek z jego podwykonawców bez ważnej decyzji UDT, przeglądu konserwatora, badania technicznego dla pojazdów	1 000
37	Korzystanie i eksploatacja niesprawnych maszyn lub pojazdów przez pracownika <i>Wykonawcy</i> lub któregośkolwiek z jego podwykonawców (sygnalizacja akustyczna i optyczna, oświetlenie, kompletność osprzętu, itp.)	1 000
38	Pozostawianie włączonych maszyn lub pojazdów bez obsługi przez pracownika <i>Wykonawcy</i> lub któregośkolwiek z jego podwykonawców	1 000
39	Pozostawianie kluczyków w maszynie/pojeździe bez obsługi przez pracownika <i>Wykonawcy</i> lub któregośkolwiek z jego podwykonawców	1 000
40	Skażenie środowiska MASZYNAMI LUB NARZĘDZIAMI (wycieki płynów eksploatacyjnych, hydraulicznych, paliwa) przez pracownika <i>Wykonawcy</i> lub któregośkolwiek z jego podwykonawców	10 000 + wszystkie poniesione dodatkowe koszty związane z zanieczyszczeniem + utylizacja zanieczyszczonej gleby + przywrócenie do stanu pierwotnego
41	Korzystanie i eksploatowanie niesprawnych elektronarzędzi, przedłużaczy, przewodów elektrycznych, niezabezpieczonych przed uszkodzeniami mechanicznymi lub zalaniem przewodów	1 000
42	Brak aktualnych pomiarów elektrycznych dla elektronarzędzi	100 / za sztukę
43	Praca zdekompletowanymi narzędziami (pozbawionymi obudów, osłon uchwytów) przez pracownika <i>Wykonawcy</i> lub któregośkolwiek z jego podwykonawców	500 / za sztukę



Alfa Terminal Szczecin Sp. z o.o.
ul. Nad Odrą 10 · 71-833 Szczecin · Poland
T +48 91 4247 882 · F +48 91 4247 820

UTRZYMANIE RUCHU I BAZA PRZEŁADUNKÓW MASOWYCH		
44	Praca/wejście, wjazd autem lub parkowanie pojazdu pod pracującymi maszynami przeładunkowymi (suwnice, żurawie)	1 000
45	Zablokowanie wejścia do GPZ (główny punkt zasilający)	5 000
46	Ingerencja w instalację elektryczną bez zezwolenia Działu Utrzymania Ruchu	5 000
47	Użytkowanie sprzętu oraz narzędzi będących własnością Alfa Terminal Szczecin bez zgody przedstawiciela Alfa Terminal Szczecin przez pracownika Wykonawcy lub któregośkolwiek z jego podwykonawców (m.in. wózki widłowe, ładowarki)	3 000 + pokrycie kosztów naprawy w przypadku uszkodzenia
BAZA CHEMICZNA		
48	Nieuzasadnione wyzwolenie instalacji gaśniczej	Koszty adekwatne do poniesionych strat
49	Nieuzasadnione wejście do strefy EX oraz przebywanie w niej bez odpowiedniego ubioru antyelektrostatycznego	5 0000
INNE		
50	Inne nie ujęte w niniejszym taryfikatorze naruszenia zasad i przepisów BHP, przeciwpożarowych i ochrony środowiska, którego dopuścił się pracownik Wykonawcy lub któregośkolwiek z jego podwykonawców	1 000 – 10 000
W przypadku wyrządzenia przez Wykonawcę lub któregośkolwiek z jego podwykonawców szkody na skutek jednego w wyszczególnionych zdarzeń, której wysokość przewyższa wymierzoną karę umowną, poszkodowany ma prawo dochodzić naprawienia szkody na zasadach ogólnych.		